

# 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 11 批     2024 年 11 月 10 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH 202410 300057	造甲乡陈刘村悠然牧业有限公司养殖奶牛，臭味明显，养殖废水、粪污不定期排到附近的梁大塘、新建塘，污水还排进附近的农田，导致农作物死亡。曾向相关部门反映无果。	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经长丰县造甲乡、县农业农村局现场核实，合肥优然牧业有限责任公司（陈刘牧场）位于长丰县造甲乡陈刘社区，已办理营业执照，主要从事奶牛养殖，年设计存栏量3000头，现存栏奶牛2431头，承包2277亩土地用于粪污消纳。该公司已办理排污许可登记，《3000头现代牧业科技示范园区（陈刘）项目》已履行环评审批和“三同时”验收手续。现场检查时，场区有异味，未发现养殖废水、粪污不定期排到附近大塘现象，未见农作物死亡；发现场区内雨污分流不规范，雨水进入液体粪污处理设施，沉砂池及养殖区域部分粪沟未建设防雨措施，厂区南侧雨水排口未配套建设初期雨水收集池。长丰县造甲乡联合县农业农村局在2024年5月21日对该公司进行技术指导时发现，养殖场液态粪污还田不规范，出现烧苗现象，也接到过相关投诉；经专家指导，液体粪污按照1:1-1:5比例稀释后还田，现已完成整改。	部分属实	1.整改措施落实到位，减少对周边居民的影响； 2.加强巡查监管，做好企业指导服务。	1.县农业农村局督促该牧场加快场区雨污分流改造工程，将粪沟明沟进行密闭，沉砂池加装雨棚，阻止雨水进入液体粪污处理设施及沉砂池。氧化塘改建为双黑膜池，确保液体粪污充分发酵腐熟，同时减少臭气逸散和雨水进入； 2.督促该养殖户在氧化塘、双黑膜沼气池安装液位计、摄像头等在线监控设备，对养殖场液体粪污处理进行实时监控； 3.县农业农村局、县生态环境分局及造甲乡建立日常监管机制，加大日常巡查力度，做好指导服务；	未办结	无



				<p>沟通会，现场答复群众疑问。同时自 2024 年 1 月份以来，肥东县采取一系列措施，减少合肥循环经济示范园内化工企业异味对周边环境的影响：1.开展化工园区“绿色提升”行动，各级生态环境部门对循环园内化工企业开展多轮次全覆盖执法检查，检查企业 100 家次，发现各类问题 270 个，立案处罚 7 家。2.对重点废气排放企业开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作（LDAR），监测点位 21000 个，发现泄漏点位 63 个，已全部修复完毕。3.委托专业检测机构在异味反映集中的远洋庐玥等小区开展为期一个月的连续监测（监测因子为氨、硫化氢、VOC、二硫化碳、苯乙烯、甲醇），出具监测数据 744 个，未发现明显高值。4.委托第三方检测机构对安徽丰乐农化有限责任公司、中节能（合肥）可再生能源有限公司、安徽永昌新材料有限公司、安徽华业香料合肥有限公司、安徽久易农业股份有限公司宏图大道厂区、安徽久易农业股份有限公司长松路厂区、安徽凤凰涂料科技有限公司、合肥星宇化学有限公司、马钢（合肥）钢铁有限责任公司、中盐安徽红四方股份有限公司、中盐安徽红四方肥业股份有限公司、合肥和嘉环境科技有限公司、联熹（合肥）污水处理有限公司、安徽晶科能源有限公司等重点企业开展监督性监测，结果均达标。5.召开群众代表交流会，通报监测数据和相关工作开展情况，做好沟通解释工作。6.持续开展夜查行动，利用走航设备对远洋庐玥等小区及园区周边开展</p>			<p>次，发现泄漏及时修复； 4.加强日常环境监管，加大夜查力度，严厉打击环境违法行为； 5.积极做好群众的沟通解释工作。</p>		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

					检测,安排专人值班,确保接到投诉后第一时间赶赴现场。7.督促重点涉气企业进行提标改造,其中中盐安徽红四方股份有限公司保险粉尾气治理预处理装置和废气处理设施2号RTO炉已完成提标改造。安徽久易农业股份有限公司、安徽丰乐农化有限责任公司、合肥星宇化学有限公司、安徽永昌新材料有限公司等企业均已完成有关废气提标升级改造工作。					
4	D3AH 202410 300050	撮造山下路2号大院小区1号楼下的酒精计划酒吧,噪音扰民。	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日,经庐阳区逍遥津街道淮河路街区管理办公室现场核实,酒精计划酒吧已办理工商营业执照,经营许可项目为餐饮服务、酒类经营、酒吧服务(不含演艺娱乐活动)、食品销售。酒吧经营面积约60平方米,门口平台上摆放一套桌椅。酒吧营业时间为晚19点至次日凌晨1点,营业过程中存在音乐及顾客喧哗噪声扰民情况。	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边居民的影响。	已要求商家不得在店外安排顾客消费就座,同时张贴禁止大声喧哗标识,将店里的音乐降至最低。如有顾客大声喧哗,商家及时进行劝导,避免扰民。	阶段性办结	无
5	D3AH 202410 300049	包河区黄河路地铁站E口处商贩占道经营,油烟较大,地面油渍无人清理。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日,经包河区骆岗街道、区城管局、交警包河大队现场核实,黄河路地铁口E口渤海湾路附近共有18家流动摊点,占据非机动车道从事经营小吃、烧烤油炸类餐饮经营,产生油烟的摊点有7家,其中5家未安装油烟净化设施。摊贩在经营过程中存在一定油烟污染,现场地面有一定油渍油污。	属实	整改措施落实到位,避免占道经营及油烟扰民,地面干净无油渍。	骆岗街道会同区城管局发放了《致临时摊点经营者的一封信》,要求5家未安装油烟净化设施的摊贩限期安装,减少油烟对周边居民的影响,同时劝导摊贩规范经营,及时清理经营产生的油污,摊撤地净,保持周边环境整洁。建立长效机制,每日定岗巡查,严防问题反弹。	阶段性办结	无
6	D3AH	七里站街道长	合肥市	群众	2024年10月31日,经瑶海区七里站街道、	部	加强监督	目前,此处生活垃圾暂存点	已	无

	202410300053	江东路柏庄金座楼下有一生活垃圾暂存点，有近百个垃圾桶，散发臭味扰民；垃圾转运的过程中，渗滤液滴散到路面上污染环境；清洗垃圾桶的废水流入雨水管网。	瑶海区	身边的生态环境问题	瑶海区城管局、瑶海区生态环境分局现场核实，该处为柏庄春暖花开小区生活垃圾临时暂存点，现场共计44个垃圾桶，垃圾转运或投放时存在异味飘散，因垃圾桶破损存在滴漏情况，日常垃圾桶清洗均在固定位置，可能存在少量污水外溢进雨水篦的情况。	分属实	管理，杜绝该问题反弹。	已取消，现场垃圾桶已全部撤桶，环境卫生已清理干净，该小区物业公司正另择新址。瑶海区七里站街道已督促物业公司加强日常管理，杜绝该问题反弹。	办结	
7	D3AH 202410300043	包河区常青街道星澜湾小区A区南面沿街A-S3-107号兰州拉面餐馆私自改装烟道，并在烟道口安装了大功率风机，使用猛火灶，噪音扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经包河区常青街道、区生态环境分局现场核实，兰州拉面位于星澜湾小区A区南侧沿街1层独立商业门面，该经营户在商业楼顶原有烟道排烟口处加装油烟净化器与排风机，未私自改装烟道。已对油烟净化器与排风机加装隔声措施，但设备运行时仍会产生一定噪声。区生态环境分局已委托检测机构开展噪声检测。	部分属实	污染防治措施落实到位，减少对周边居民的影响。	常青街道现场要求商户在经营时关闭厨房朝向住户一侧窗户，减少厨房使用时噪声对居民的影响。待检测报告出具后进行下一步处理。	阶段性办结	无
8	D3AH 202410300042	稻香村街道御水园小区旁南望商业街蚌埠	合肥市蜀山区	群众身边的生	2024年10月31日，蜀山区城市管理局会同蜀山区生态环境分局、稻香村街道现场核实：南望商业街经营的蚌埠龙虾烧烤店、刘记烧烤店、新疆	属实	整改措施落实到位，减少	1.要求4家餐饮店经营过程中正常开启油烟净化设备，“新疆兄弟烧烤店”和“胖	阶段性	无

		龙虾烧烤店、刘记烧烤店、新疆兄弟烧烤店、胖老五烧烤店油烟扰民。胖老五烧烤店、蚌埠龙虾烧烤店街面露天烧烤，无任何油烟净化处理设施。		态环境问题	兄弟烧烤店、胖老五烧烤店均已申领营业执照，均安装油烟净化设备，其中蚌埠龙虾烧烤店、刘记烧烤分别于10月10日、10月11日完成油烟净化器清洗维护，胖老五烧烤店、新疆兄弟烧烤店未及时对油烟净化设备进行清洗维护。胖老五烧烤店、蚌埠龙虾烧烤店存在街面露天烧烤经营行为，油烟直排。		油烟对周边居民的影响。	老五烧烤店”近日完成油烟净化设施清洗； 2.蜀山区城管局对露天烧烤行为进行了取缔。下一步将加大巡查监管，减少油烟对周边居民的影响。	办结	
9	D3AH 202410 300036	天狮路与雪霁路交叉口顺丰丰泰产业园夜间23点-凌晨2点，交通噪音、卸货噪音超过60分贝，影响周边居民正常生活。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	该件为重复投诉。经蜀山区生态环境分局、蜀山经济技术开发区管委会现场核实，群众反映的顺丰丰泰产业园实为安徽顺丰速运有限公司，位于蜀山经济开发区振兴路666号，于2021年投入使用，主要从事快递、物流中转服务。该公司装车8区和卸车区与佳源花海印象小区以雪霁路相隔，装车8区、卸车区的车辆行驶、装卸作业、设备运输等产生的噪声影响居民正常休息。针对前期群众噪声污染投诉，蜀山区生态环境分局于2024年10月10日委托检测机构对该公司厂界昼夜间噪声进行检测，检测结果显示噪声超标，已对该公司立案调查。10月30日，蜀山区生态环境分局再次前往安徽顺丰速运有限公司进行现场核查，调阅了该公司卸货区10月24日-10月30日的生产日志，该公司近一周运营时间从晚上19点到凌晨2点，日卸货量约	属实	采取降噪措施减少噪音扰民。	1.2024年10月10日、14日，蜀山区生态环境分局两次约谈安徽顺丰速运有限公司，并于10月16日向该公司下达《责令改正违法行为决定书》； 2.该公司已制定整改方案，拟建设一座总面积超1万平米的隔声大棚；隔声大棚项目已完成立项和地勘，正在办理消防审批手续，待审批通过即可开工建设。目前在卸货处铺设垫子和缓冲带，使车辆尾钢板与卸货口软连接；安排人员合理疏导车辆	未办结	无

					50 万件，每日平均有约 600 辆货车进行卸货。			通行，减少车辆急停急启，禁止使用高音喇叭。		
10	D3AH 202410 300023	同安街道万振逍遥苑西侧 50 米内，百大购物中心仓库夜间装卸货声音扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024 年 10 月 31 日，经包河区同安街道、区商务局现场核实，百大购物中心仓库收货区位于百大合家福马鞍山路店与万振逍遥苑小区之间，该处装卸货时段主要为每日 23:00-1:00、5:00-6:00，每次约 10 分钟，卸货时产生的噪声对东侧小区居民造成影响。	属实	整改措施落实到位，避免噪声扰民。	同安街道、区商务局已向百大购物中心负责人宣传相关法律法规，督促加强对收货期间噪声管控。自 10 月 31 日起，百大购物中心已将夜间收货地点变更为合家福西侧大门处，远离居民小区。	已办结	无
11	D3AH 202410 300024	龟山社区拓巢公司环境问题整改销号（GK0041）弄虚作假，私自调整整改红线。	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024 年 10 月 31 日，经巢湖市卧牛山街道、市自然资源和规划局、市林园中心现场核实，投诉人所指环境问题整改点位（编号 GK-0041）位于巢湖市卧牛山街道龟山社区境内，为巢湖风景名胜区三级保护区，系长江经济带生态环境问题整改内容之一，属于逐步退出类点位，要求 2024 年年底启动并实施退出工作。该点位原前身为东风石矿水泥厂，2007 年企业改制变更为巢湖拓巢建材有限公司。目前，该点位范围内已无生产加工行为，其中拓巢建材公司厂房设施已拆除，场地进行了平整和生态修复。未发现弄虚作假、私自调整红线问题。	不属实	无	无	已办结	无
12	D3AH 202410 300020	墩塘社区原大墩塘村民组内，相西河路两侧农田堆放大量建筑垃圾。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024 年 10 月 31 日，经肥东经开区管委会、县生态环境分局现场核实，相西河路两侧共发现 1 处石砖建筑垃圾、1 处装修建筑垃圾、2 处生活垃圾。	属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	已将该路段两侧建筑垃圾和生活垃圾全部分类清理完毕。	已办结	无

13	D3AH 202410 300019	蜀山区云飞路与长宁大道交叉口西北 50 米，金港湾公馆 51 栋住户反映金港湾商业街商铺（主要是 S5 栋和 S6 栋商铺）存在油烟、噪音扰民问题。举报人反映开发商交付时并未给商铺配置烟井，但商家在经营过程中私自加装烟井，排烟方向面向居民楼，早晨 4 点至晚上 11 点左右产生油烟和噪音，影响 51 栋、35 栋、38 栋等住户正常生活。多次向相关部门反	合肥市 高新区	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 10 月 31 日，经高新区城市管理行政执法大队、长宁社区服务中心、双河社区现场核实，金港湾商业街商铺（S5 栋和 S6 栋）前期规划建设未设置公共烟道，该沿街商铺属于商业性质，符合开办餐饮类经营的条件，油烟管道属于油烟净化设备的附属设施。金港湾商业街 S5 和 S6 栋共有 14 家商铺，其中产生油烟的商铺共有 3 家，营业执照和食品经营许可证均齐全，已安装油烟净化装置并保持正常使用，日常清洗有台账记录，油烟净化设备排口方向均与小区方向相反，油烟风机运行和后厨操作时产生一定的噪声。前期接到该区域投诉后，高新区城市管理行政执法大队均及时协调处理并回复，油烟检测数据均未超标。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。	对三家经营户进行法治宣传，要求严格遵守《合肥市大气污染防治条例》《合肥市噪声污染防治条例》等相关法律法规，建议对噪声相对较大的“合肥市高新区昱闻餐饮店”后厨加装防噪玻璃，加强员工培训，降低噪声影响。	已办结	无
----	--------------------------	--	------------	-------------	--	------	--------------------------	---	-----	---



		应无果。								
14	D3AH 202410 300018	万科朗拾小区南侧 100-200 米处高铁线路和高速公路产生噪音污染扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 10 月 31 日，经包河区淝河镇、区住建局现场核实，万科朗拾小区位于潭渡路与历口路交口西北角，由合肥科辰地产有限公司开发建设，自 2022 年 11 月开工，2024 年 9 月竣工，尚未交付。小区南侧距离宁蓉铁路及合福高铁 140 米，距离绕城高速 230 米。小区晚于高速及铁路线建设，在该项目销售时及购房合同中，开发商已对项目南侧临近高铁、高速可能产生不利影响进行公示和告知。项目最南侧楼栋按照规划文件要求已落实降噪措施有：一是首排所有住宅门窗采用三层中空钢化玻璃，其余采用中空双层玻璃。实际现场首排和二排住宅均采用三层中空钢化玻璃。项目区南侧场界绿化采取种植吸声效果好的乔木类树木，同时适当增加种植密度，最南侧 G20#、G21#楼南侧取消道路设计，已采用绿化种植。经市城乡建设局、市发改委、市交通局、市资规局核查，合肥铁路枢纽南环线、合福高铁已按《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90）等有关规定编制环境影响报告书并报主管部门批准，实施阶段已落实环保措施并通过环评验收。合肥绕城高速南段于 1995 年建成通车，并于 2005 年经省发改委批准实施“四改八”扩建，2009 年 9 月扩建完工，由安徽省交控集团下属合肥管理处负责运营管理，该段高速公路已按照环境影响评估批复文件中指出的噪声敏感点落实防噪降噪处理，并于 2015 年通过了省环</p>	属实	<p>小区按照建设管理要求落实防护措施，做好群众沟通解释工作。</p>	<p>要求小区开发商按照建设管理要求落实噪声防护措施，做好群众沟通、解释工作。</p>	已办结	无

					境保护行政主管部门组织的环评验收。					
15	X3AH 202410 300009	花岗镇董新街村旁原英山林场大团山区域，靠近肥西大团山农场，存在毁林建造别墅情况，无相关审批手续。	合肥市 肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月1日，经肥西县林园中心、县自然资源和规划局、花岗镇现场核实，现场建有大团山家庭农场，该农场为2016年合肥市正旺畜禽有限责任公司建设的养殖办公房及食堂，后期租赁给村民改建为家庭农场，经营文旅活动，未办理相关审批手续。未发现毁林建造别墅情况。	部分属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止类似情况发生。	责令该家庭农场立即停业，对其未办理相关审批手续行为进行查处。	未办结	无
16	X3AH 202410 300006	1.窦塘路与新安路交叉口向北100米后向西100米，靠近高铁信号杆，一处铁皮院内破碎塑料废品产生噪音扰民；2.恒望可物资回收有限公司环境脏乱差，散发难闻气味，附近一家泡沫高温化块加工厂和一家破碎塑料加	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经肥东县撮镇镇、县生态环境分局、新安社区、龙塘社区现场核实： 1.投诉所指的是位于撮镇镇新安社区王山村长丰辛丰物资回收厂，主要从事塑料筐破碎，产生噪声扰民； 2.投诉所指的是位于撮镇镇新安社区王山村恒望可回收物资有限公司，主要从事纸皮打包和塑料瓶打包，塑料瓶打包为露天作业，散发异味；泡沫加工厂为谢某恒泡沫加工厂，主要从事泡沫破碎高温成型，产生异味扰民；易某龙塑料破碎厂，从事水果筐塑料破碎，产生粉尘、噪声扰民； 3.投诉所指的是位于龙塘社区横郢村民组霍某学塑料破碎厂，主要从事水果筐破碎，产生粉尘，噪声扰民；砂石场为张某勇砂石场，大量露天堆放砂石，无污染防治设施，产生扬尘污染；对面为何某伦挖机修理厂，主要从事挖机停放及修理，有机	属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	1.对龙塘社区横郢村民组、新安王山村民组内“散乱污”企业进行分类整治； 2.加强日常环境监管，严防死灰复燃。	未办结	无

	<p>工厂，产生异味和噪音扰民；3.镇西路与瑶岗路交叉口向北80米后再向东100米处有家破碎水果篮的作坊产生噪音扰民，继续向东300米路南铁皮围院内堆放泥沙石子，无扬尘防治措施，大风天气扬尘污染严重，该院子大门对面一家挖掘机机修理厂，打磨、除锈、喷漆作业时气味难闻；4.从桥洞向北50米，再向西100米，一家叉车修理场，打磨、除锈、喷</p>	<p>油味散发，地面未硬化，产生扬尘污染；</p> <p>4.投诉所指的是位于龙塘社区横郢村民组韩某冬叉车修理厂，主要从事叉车露天修理，修理过程中产生异味。</p> <p>2024年7月，撮镇镇已将上述经营户纳入规范整治对象，并下达了限期整改通知单。</p>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

		漆作业时气味难闻。								
17	X3AH 202410 300005	合肥市蜀山区长丰南路68号蓝帆小厨酒店违反建设项目环境影响评价审批意见，开设餐饮娱乐项目每天经营到凌晨，空调外机、油烟管道噪声扰民，油烟污染影响周边居民正常生活。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经蜀山区城管局会同蜀山区生态环境分局、琥珀街道现场核实，蓝帆小厨餐饮店于2024年9月取得营业执照，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），餐饮项目不在此名录中，依法无需办理建设项目环境影响评价审批手续，该餐饮店注册地址为蜀山区长丰南路68号，实际经营场所为琥珀街道长丰南路与安庆西路交汇处明珠苑小区1栋101、201两层（1楼、2楼为商铺，3楼及以上为居民住宅），面积约1100平方米。一楼设有卡座和包厢，二楼为包厢，一楼和二楼包厢设有麻将桌和餐桌，包厢间歇性经营至凌晨。该餐饮店已安装油烟净化设施，油烟经处理后通过管道外排，油烟管道设置在明珠苑小区1幢201店外东侧墙壁上，9时开始营业，营业时段油烟净化设施正常开启，晚上21时后厨停止作业，油烟净化设施同时停止使用。2024年1月3日、8月7日两次针对餐饮油烟进行自行检测，均达标排放，2024年8月份对油烟净化设施进行了清洗。11月1日晚，蜀山区生态环境分局委托专业检测机构对合肥市蜀山区蓝帆小厨餐饮店油烟管道和空调外机进行噪声检测。	部分属实	加强巡查监管，减少对周边群众生活环境的影响。	1.蜀山区城管局、琥珀街道要求蜀山区蓝帆小厨餐饮店不得将二层用于餐饮经营；加强中午和晚上高峰时段巡查监管，确保油烟净化设施正常开启、定期清洗，确保油烟达标排放； 2.噪声检测结果待出，将根据检测结果做进一步处理。	未办结	无
18	X3AH 202410 300002	三里街街道凤阳一村社区宏翔小区住宅楼	合肥市瑶海区	群众身边的生	2024年11月1日，经瑶海区城市管理局、三里街街道现场核实，遇膳鲜快餐店位于三里街宏翔小区沿街门面房，二楼为居民住宅。该店证照齐全，	属实	整改措施落实到位，防止	该餐饮店已承诺取消煎炸炒类产生油烟的烹饪作业，经11月2日现场复核，该店已	已办结	无

		附近遇膳鲜快餐店每日餐饮油烟扰民。		态环境问题	以经营热食售卖为主，店内有猛火灶，已安装油烟净化装置，煎炒作业时产生油烟，排烟口位于小区楼栋外，存在油烟扰民情况。		该问题反弹。	不进行煎炸炒等作业，现场猛火灶主要用于蒸煮加热。下一步，瑶海区三里街街道将进一步加强日常巡查，严防问题反弹。		
19	D3AH 202410 300009	1.同安街道徽州大道与望江路交叉口西南角，工地施工噪音和扬尘扰民；2.同安街道民航小区内部垃圾桶清运过程中产生异味扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经包河区同安街道、区住建局现场核实，徽州大道与望江路交口西南角并未发现施工工地，该路口东南角为置地珺玺项目，已落实扬尘防治措施，近期正在进行土方清运，清运时间为晚上21时至凌晨3时，已通过市公安局交警支队、市城管局审批，土方清运时产生的噪声对周边居民造成影响，目前，该项目土方清运已基本结束。民航小区设有一处垃圾分类站，每天19时清运，清运过程中产生一定的异味。	属实	1.落实扬尘和噪声管控措施，减少对周边环境的影响； 2.加强垃圾清运现场管理，保持小区环境卫生整洁。	1.对项目建设、施工、监理单位进行约谈，要求其在施工过程中合理调整作业时间，减少对周边居民的噪声影响，如需连续施工必须做到提前报批、提前公示； 2.督促物业公司加强垃圾清运现场管理，及时清理路面抛撒的垃圾，保持路面整洁，减少异味扰民。同时，调整清运区域，远离居民出入主干道，并将清运时间调整至21时，避开居民下班回家高峰期。	已办结	无
20	D3AH 202410 300001	双墩镇阜阳北路北城正荣府雅苑小区西侧建筑垃圾露天堆放，未做到日产日清，转运过程中沿路	合肥市长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，经长丰县双墩镇现场核实，北城正荣府雅苑小区位于双墩镇茨淮路与阜阳北路交口，物业公司为正荣物业服务服务有限公司合肥分公司。核查时发现小区院内西侧存在露天堆放建筑垃圾情况，该点位为小区装修垃圾临时堆放点，总量约5立方米。	部分属实	整改措施落实到位，保持小区环境卫生整洁。	要求物业公司及时清运装修垃圾，同时对小区装修垃圾临时堆放点采取围挡、覆盖等措施。目前，装修垃圾已清运至建筑垃圾资源化利用企业规范处理，临时堆放点已设置围挡，并覆盖防尘网。	已办结	无

		抛洒产生扬尘。								
21	X3AH 202410 300030	相山区中国石化孟山路加油站:1.与住宅房之间的防护距离太近;2.加油和卸油时,汽油异味严重;3.违规建房堆放润滑油;4.废水未经处理,直排下水道。	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	<p>经核:</p> <p>1.该加油站为三级加油站,与居民区最近距离为13m,符合国家标准中三级加油站距离居民区不少于10m的要求,且已采用阻隔防爆技术,安全评价中结论符合国家要求。</p> <p>2.该加油站配备了油气回收装置且正常运行,调阅有资质的第三方检测报告,油气达标排放。</p> <p>3.该宗地于1999年办理了国有土地使用权证,面积为1154.36平方米,用途为加油站;经调阅规划设计图纸,该站按规范建设,无扩建情况,未发现堆放润滑油。</p> <p>4.该加油站生活污水因市政管网改造暂未接入管网,目前卫生间已停用。</p>	部分属实	确保各项治理设施正常运行,生活污水排入市政污水管网。	<p>1.要求该加油站在市政污水管网改造完成后,及时将生活污水接管。</p> <p>2.加强日常监管。</p>	未办结	无
22	X3AH 202410 300026	濉溪县巅峰兄弟汽车检测有限公司通过将皖SA1569、皖F35109、皖SC5771、皖F86336、皖F52907等不合格车辆车牌替换为合格车辆皖F36283违规通过检测,同时还存在使	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年10月31日,市县生态环境部门工作人员对濉溪县巅峰兄弟汽车检测有限公司进行现场核查,调取皖SA1569、皖F35109、皖SC5771、皖F86336、皖F52907机动车的安检录像和环保外观检测照片,与检测线上拍摄的车辆照片不一致,涉嫌存在换车替检的行为。现场未发现使用作弊器和三通等方式为不合格车辆通过检测的情况。</p>	部分属实	<p>1.对违法行为查处到位。</p> <p>2.该公司按照标准规范开展机动车检测工作。</p>	<p>1.已对存在的违法问题进行立案调查。</p> <p>2.督促该公司履行主体责任,规范检测行为。</p> <p>3.依据《关于淮北市机动车排放检验机构暂停联网的通知》要求,暂停该公司2024年11月8日至2024年11月14日的网络连接和检验报告打印功能。</p>	未办结	无

		用作弊器、通过停放在车间外的合格车辆使用三通等方式为不合格车辆通过检测。								
23	X3AH 202410 300019	淮北市濉溪县开发区 238 省道与国槐路交叉口向东 50 米路南大院内，福泰尼龙隔热条公司每天 24 小时生产，产生扬尘和刺鼻异味扰民。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.福泰尼龙隔热条公司，无营业执照、环保手续和污染防治设施，为“散乱污”企业。</p> <p>2.2024 年 10 月 31 日现场核查时，该公司未组织生产，现场有 8 条热熔延压生产线，生产工艺为塑料颗粒经电热熔、延压切割加工成门窗密封条。</p>	部分属实	“两断三清”措施落实到位，依法取缔。	2024 年 11 月 4 日该公司机器设备、原材料、产品已全部清理。	阶段性办结	无
24	X3AH 202410 300013	濉溪县开发区白杨路 16 号雅特包装厂，生产废水未经处理直接排放到路边水沟和下水道，生产噪声和异味严重，影响周边群众正常生活。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核，雅特包装有限公司与淮北金资塑料制品有限公司共用濉溪开发区白杨路 16 号厂区。</p> <p>2.雅特包装有限公司年产 50 万条吨包，生产工艺：原料-裁剪-缝纫-水性染料印刷，生产过程中不产生废水，存在生活污水外渗迹象，未流入路边水沟和下水道，无刺鼻异味。现场检查时，生产车间无异味。</p> <p>3.淮北金资塑料制品有限公司无环保手续，未配备建设污染防治设施，已于 2024 年 10 月 26 日停产。</p> <p>4.2024 年 11 月 8 日对雅特包装有限公司厂界噪声进行检测，经检测东侧围墙外昼间噪声为</p>	部分属实	对企业存在的环境违法行为查处到位。	对淮北金资塑料制品有限公司下达责令整改通知书，已于 11 月 1 日拆除生产设备，对环境违法行为依法依规进行查处。	未办结	无

					56.3dB，西侧围墙外昼间噪声为 55.5dB，符合 3 类声功能区标准（昼间限值 65dB），夜间未组织生产。					
25	D3AH 202410 300013	口子酒厂违规炸山，扬尘和机器作业噪音扰民。	淮北市 杜集区	群众身边的生态环境问题	<p>1.违规炸山反映情况不属实。经核，关于“口子酒厂采石炸山问题”，该工程建设项目经杜集区人民政府批准，开采山石符合《安徽省自然资源厅关于进一步规范工程建设项目采挖砂石管理有关事项的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕76号）等相关文件规定。</p> <p>2.口子酒厂东山口子产业园联络通道项目前期存在部分道路积尘，裸露土方未覆盖等问题，现已采取扬尘防治措施，裸土已覆盖、道路已清扫洒水，自 2024 年 10 月 27 日至今未进行工程施工。</p> <p>3.经与现场有关人员了解，噪声疑与 2024 年 10 月 25 日进行的山体爆破有关，近期无噪声问题。</p>	部分属实	<p>1.落实扬尘防治标准要求，达到合格等级。</p> <p>2.落实噪声防治要求，减少对周边居民的影响。</p>	<p>1.督促该项目加强建设项目环境管理。</p> <p>2.计划在靠近村庄侧安装隔声屏障减少噪声影响。</p>	未办结	无
26	D3AH 202410 300010	<p>1.宋疃镇东风村大周庄东北角周某养牛场臭气刺鼻，养殖粪便随处露天堆放。</p> <p>2.王瓦房庄东南角王某武养猪场臭气刺鼻，养殖粪便直排王某武自建房的门前坑内。</p>	淮北市 烈山区	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.宋疃镇东风村大周庄东北角周某养牛场距离居民区约 1000 米，于 2024 年 3 月停养至今，现场未发现粪便露天堆放情况，无刺鼻异味。经询问，原粪污已发酵还田利用。</p> <p>2.王瓦房庄东南角王某武养猪场已停养三年多，现场未发现养殖粪便直排情况，无刺鼻异味，门前坑塘及周边未发现粪污或其他垃圾倾倒现象。</p>	不属实	无	无	已办结	无



27	D3AH 202410 300041	星园街道朝阳社区龙山路与规划三路交叉口东南角康峰富力集闲华府工地，夜间货车运土产生噪音和扬尘扰民。	亳州市 涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，康峰富力集闲华府工地项目开发企业为安徽康峰置业有限公司，项目分两期进行开发。一期已竣工交付，二期为闲置地块，尚未办理施工许可证、施工单位未进场施工，不属于在建工地。2024年10月12日，安徽康峰置业有限公司与涡阳县顺泰运输有限公司签订土方工程施工合同。2024年10月26日至10月30日，涡阳县顺泰运输有限公司在未经审批的情况下，从该项目二期地块挖土，擅自开展土方运输作业，造成噪声和扬尘扰民。	基本属实	加大巡查力度，打击违规运输土方行为。	涡阳县顺泰运输有限公司已停止土方运输作业。涡阳县城市管理局正在对相关单位违法违规行为依法查处。	未办结	无
28	X3AH 202410 300033	举报人对亳州市自然资源和规划局《行政处理情况答复书》（亳自然资源规行政答〔2024〕11号）中关于“违法破坏湿地8000亩”问题的回复不认可。	亳州市 利辛县	涉及公共利益的生态环境问题	2024年7月29日，信访人杨某通过信访途径反映利辛县土地增减挂钩、新增耕地项目占用湿地问题。对此，亳州市自然资源和规划局安排人员进行调查核实。经核查，2022年6月1日以来，利辛县组卷上报城乡建设用地增减挂钩项目共计37个批次，项目拆旧地块，不存在占用农用湿地情况。利辛县新增耕地项目占用286.33亩湿地，实际为常年不积水人工沟渠图斑96.48亩、人工坑塘图斑189.85亩，不在生态保护红线、湿地公园、自然保护区范围内，不包含国家重要湿地、省级重要湿地。2022年以来，利辛县大力实施旱改水项目，预计新增水田36737.56亩，目前已入库5883.52亩，实际湿地面积为净增加。综上，信访人反映问题不属实。	不属实	加强自然资源开发利用的审批和监管力度，依法查处违法开发利用自然资源的行为，切实提高自然资源利用水平，守住自然生态安全边界。	1.加强项目审查，进一步规范增减挂钩和新增耕地项目实施。 2.推进林地湿地保护利用规划编制，促进林地湿地保护。 3.建立健全长效机制，加强林地湿地常态化监督管理。	已办结	无

29	X3AH 202410 300023	利辛县阚疃镇新河村张芳饭店后方与老面超市东面两处旱码头，谷圩村二里邵东面和谷圩小学东北角两处旱码头，郑港村仁李庄东面四茆庙村部旁一处露天码头，运输车辆扬尘污染扰民。	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，该件与 X3AH202410270018 反映问题基本一致。反映阚疃镇的旱码头实为 6 家砂石物料销售点，分别是阚疃镇新河社区张某饭店后谷某砂石料场，建有物料棚，占地面积约 200m <sup>2</sup> ，存放约 20 吨砂石物料，该料场厂区路面散落有少量物料，场区地面积尘；阚疃镇新河社区老面超市东侧黄某砂石料场，建有物料棚、冲洗平台，占地面积约 3000m <sup>2</sup> ，存在部分物料露天堆放，未完全覆盖，进出场地地面有积尘，未及时清扫；谷圩村二里邵庄东邵某辉砂石料场，建有物料棚，占地面积约 1500m <sup>2</sup> ，存放砂石物料约 60 吨，露天堆放黄沙，未覆盖，进出场地地面有积尘；谷圩村谷圩小学东北角谷某冬砂石料场，占地面积约 2000m <sup>2</sup> ，露天堆放砂石物料，未覆盖；郑港村仁李庄东侧李某强砂石料场，建有物料棚，占地面积约 500m <sup>2</sup> ，存放砂石物料约 60 吨，有部分物料露天堆放，未采取覆盖措施，进出场路面有积尘；茆庙村茆庙村室南侧李某学砂石料场，占地面积约 750m <sup>2</sup> ，场区露天堆放砂石约 80 吨，场区附近洒落较多砂石，产生扬尘污染。	属实	落实大气污染防治措施。	1.责令谷某砂石料场、黄某砂石料场邵某辉砂石料场、李某强砂石料场等严格落实大气污染防治相关措施，加强卫生保洁，防止扬尘污染。 2.由属地乡镇依法取缔谷某冬及李某学等砂石料场。 3.属地乡镇政府加强监管，防止问题反弹。	未办结	无
30	D3AH 202410 300033	宿州市丰大国际旅游有限公司经营的丰大国际梦幻水城（汴河街道人民北路与汴阳一路交叉口），	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核实，丰大国际梦幻水城每年的运营时间在夏季，8 月底结束运营。接投诉后，高新区公安、环保、城管、市场监管等部门多次开展联合执法检查，并协同市生态环境监测中心开展噪音监测。有关部门对丰大梦幻水城负责人进行约谈，要求该经营场所降低音响、喇叭音量，避免晚高峰时使用高音喇叭，减轻对周边居民的影响。	部分属实	有效解决噪声问题。	责令宿州丰大国际旅游公司梦幻水城严格落实噪声防治各项措施，杜绝噪声扰民。下一步待该项目运营时，高新区多部门将加大对丰大梦幻水城监管力度，严防噪声污染问题反弹。	未办结	无

		每年夏季6月20日至8月底用音响和喇叭放音乐，噪音扰民，希望采取隔音措施。								
31	X3AH 202410 300016	萧县新庄镇吉村郭某信的20余颗杨树被他人违规砍伐，多次向相关部门反映无果。	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，2023年11月郭某信因土地界限问题与邻居李某军产生纠纷。同年12月，李某军售卖地里栽种的2棵杨树，郭某信认为2颗杨树归己所有，多次到新庄镇李集村委会反映，村委会工作人员多次调解未果。	部分属实	及时做好沟通、协调，化解群众纠纷。	2024年10月31日，新庄镇李集村委会、村民代表现场对郭某信、李某军土地进行了确权，双方均认可处理结果。	已办结	无
32	X3AH 202410 300014	举报人认为灵璧县“垭子山—九顶山”建筑石料用灰岩矿年990万吨砂石骨料项目牺牲生态环境，破坏自然资源，未征求公众意见，拍卖开采垭子山。	宿州市 灵璧县	涉及邻避效应问题	经现场核实：1.灵璧县垭子山—九顶山建筑石料用灰岩矿年990万吨砂石骨料项目为安徽省灵璧县垭子山-九顶山建筑石料用灰岩矿。2021年7月，该矿通过公开挂牌方式在宿州市公共资源交易中心出让成功，采矿权竞得人为宿州朝岳实业有限公司。并按照规定对出让结果进行网上公示，公示期无异议。该矿的开发利用方案、环境影响报告、矿山地质环境保护及土地复垦方案、绿色矿山建设方案等均通过专家评审并备案。目前该矿正处于基建期，仅在垭子山矿区范围内东南部进行场地平整及破碎车间建设，未发现破坏生态环境与自然资源的行为。2.该矿出让前，县政府按照《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）文件要求，组织开展了重大决策风险评估，评估工作采用张贴公示、调查问卷方式，征求公众及矿区周边居民意见，社	不属实	无	无	已办结	无

					会稳定风险评估结果为低风险，并向社会公开公示，公示期无异议。					
33	D3AH 202410 300005	黄圩镇华新村大李庄四组无名养殖场，养殖废水直排村集体水塘，畜禽粪便随意堆放，异味刺鼻。	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	经现场核实，信访反映的养殖户为黄圩镇华新村大李庄四组村民曹某义，目前该户共养殖12头牛、5只羊、6只鹅，养殖地在其居住地路南侧约65平米的老房内。养殖粪污先临时存放在老房内，后转运到承包地进行还田利用。核查发现，有部分养殖粪污分别从厂区东侧和南侧墙根洞口处排出，流入到厂区外南侧水沟内。	属实	规范养殖户养殖行为，畜禽粪污及时还田处置，杜绝直排现象，避免畜禽养殖污染周边环境。	1.责令该养殖户立即对养殖房2处粪污排口进行封堵，禁止粪污直排外环境。目前2处排口已封堵。 2.对养殖点南侧受污染的水沟及周边环境进行清理整治。 3.加强日常监督。督促养殖户规范养殖行为，及时打扫和清理养殖房，保持养殖房内外干净卫生，养殖粪污及时还田处理，避免异味扰民。	未办结	无
34	D3AH 202410 300052	徐圩乡徐圩村丁庄组向东50米桥两侧有2家养鹅场，拦水养殖，影响河沟水质，臭气刺鼻。	蚌埠市 怀远县	群众身边的生态环境问题	2024年10月31日，怀远县徐圩乡政府、县农业农村局、县生态环境分局赴现场核查。经查，反映的2家养鹅场中，1家为村民秦某柱在徐圩村后秦组石秦桥北侧建设的200平方米养殖大棚，使用围网拦截徐庙沟水面100平方米和空地150平方米用于散养肉鹅，目前存栏280只；1家为村民秦某友在徐圩村后秦组石秦桥南侧建设的150平方米养殖大棚，使用围网拦截徐庙沟水面100平方米和空地100平方米用于散养肉鹅，目前存栏190只。现场核查时，两处养殖场均在经营中，场区及圈舍环境管理不到位，毛絮及粪便未及时清理，现场有异味散发，徐庙沟水质感官较差。蚌埠市怀远县生态环境监测站对2处养鹅场4处断面开展了应	部分属实	养殖场内清理整治干净，重新规范选择养殖地址，达到群众满意效果。	1.怀远县徐圩乡政府已督促2家养殖户清理肉鹅产生的粪便及毛絮； 2.怀远县自然资源和规划局正在对占用基本农田的养殖大棚进行拆除。	未办结	无

					急检测，徐圩乡徐圩村后秦组徐庙沟后秦桥北侧约400米处断面化学需氧量：42mg/L，pH:6.6；徐圩乡徐圩村后秦组徐庙沟秦守柱养鹅场断面化学需氧量：67mg/L，pH:6.9；徐圩乡徐圩村后秦组徐庙沟秦邦友养鹅场断面化学需氧量：41mg/L，pH:7.1；徐圩乡徐圩村后秦组徐庙沟后秦桥南侧约500米断面化学需氧量：28mg/L，pH:7.3。检测结果均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）表1旱地作物基本控制项目限值：化学需氧量：200mg/L，pH:5.5~8.5。经怀远县自然资源和规划局核实，2家养殖大棚占用基本农田。					
35	D3AH 202410 300022	工业路河畔明珠小区东南侧约30米处星昂汽修服务门店，日常生产经营时噪音扰民。	蚌埠市固镇县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的为固镇县星昂汽车维修中心，法人代表陈某飞，主要从事机动车修理和维护、洗车服务等。2024年10月31日固镇县生态环境分局现场核查时，该维修中心正在进行洗车服务，位于负一楼洗车机声音较大，固镇县生态环境监测站工作人员分别在洗车机声源外一米处、瓦房邸居民小区围墙处、距离居民居住区最近处进行了噪声监测，数据分别为73dB、59dB、53dB，根据《固镇县声环境功能区划分方案》规定，该维修中心区域为2类声环境功能区，执行标准为昼间60dB、夜间50dB，该维修中心经营过程中产生的噪声超出国家规定标准。	属实	采取隔音降噪等有效措施，确保噪声达标排放。	现场要求该维修中心关停洗车机，采取隔音降噪等有效措施，确保噪声达标排放，在未整改完成前不得使用洗车机进行作业。	未办结	无
36	X3AH 202410 300008	禹会区八一化工厂工地，露天堆放约30	蚌埠市禹会区	群众身边的生	投诉所反映的八一化工厂工地位于涂山路1351号，涂山路路北。根据退市进园工作要求，安徽八一化工股份有限公司于2022年7月启动原	属实	对该厂区内露天堆放的建筑	1.由禹会区住建交通局、生态环境分局、大庆街道安排专班，各司其职对清运区域	未办结	无

		万吨建筑垃圾长期无法清运，扬尘严重。		态环境问题	厂址设备和建筑物拆迁，经现场核实，厂区内确实存在建筑垃圾露天堆放，未做到及时清运，大风天气易造成扬尘。		垃圾彻底清运完毕。	确认和过程抑尘等工作进行监督。 2.立行立改，对清运区域外的尚未覆盖的建筑垃圾使用防尘网全覆盖，抑制扬尘产生。 3.2024年12月底前对该厂区内露天堆放的建筑垃圾彻底清运完毕。		
37	X3AH 202410 300007	蚌埠市龙子湖区华通固体废物处置有限公司粉尘噪声扰民。	蚌埠市龙子湖区	群众身边的生态环境问题	经查，反映的蚌埠市龙子湖区华通固体废物处置有限公司为蚌埠市华通新型建材有限公司。2024年11月1日下午，龙子湖区生态环境分局委托第三方检测单位对该公司厂界颗粒物、噪声开展检测，检测结果显示无异常（噪声（昼间）：东厂界外55dB（A）、南厂界外61dB（A）、西厂界外50dB（A）、北厂界外54dB（A）；颗粒物：上风向（北）256μg/m <sup>3</sup> 、下风向（东南）292μg/m <sup>3</sup> 、下风向（南）283μg/m <sup>3</sup> 、下风向（西南）265μg/m <sup>3</sup> ，排污许可证执行标准：噪声（昼间65dB（A）、厂界无组织废气1mg/m <sup>3</sup> ）。但现场核查时发现以下问题：1.该公司厂区外东北侧建筑垃圾临时转运调配场剩余物料未进行覆盖；2.部分生产设备（传送带）未进行封闭；3.厂区地面存在积尘；4.进出车辆车身积尘严重。	部分属实	立行立改，我区将加强对华通公司蚌埠市城市管理行政执法局蚌埠市建筑垃圾再生资源化利用项目的环境监管，加大巡查检查力度；对存在的环境问题，	1.要求蚌埠市华通新型建材有限公司立即清理厂区外东北侧建筑垃圾临时转运调配场剩余物料，并对部分生产设备（传送带）进行封闭，同时制定厂区环境管理制度，定期对厂区地面积尘进行清理，并加强对进车辆车身冲，保证车身干净整洁； 2.针对蚌埠市华通新型建材有限公司厂区外东北侧建筑垃圾临时转运调配场露天堆放易产生扬尘的物料的违法行为，依法立案查处。现阶段，建筑垃圾临时转运调配场剩余物料已基本清理完毕。	阶段性办结	无

							督促其整改到位，消除环境风险隐患。			
38	D3AH 202410 300003	东升街道智慧锦城小区能闻到刺鼻异味。	蚌埠市龙子湖区	群众身边的生态环境问题	<p>1.2024年10月31日，龙子湖区生态环境分局委托第三方单位安徽众诚环境检测有限公司对该小区环境空气开展监测（监测因子为SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、非甲烷总烃、臭气浓度），监测数据显示未发现异常（二氧化硫：上风向（东北）第一次0.014mg/m<sup>3</sup>、第二次0.011mg/m<sup>3</sup>，下风向（南）第一次0.013mg/m<sup>3</sup>、第二次0.012mg/m<sup>3</sup>，下风向（西南）第一次0.014mg/m<sup>3</sup>、第二次0.013mg/m<sup>3</sup>，下风向（西）第一次0.012mg/m<sup>3</sup>、第二次0.013mg/m<sup>3</sup>；氮氧化物：上风向（东北）第一次0.031mg/m<sup>3</sup>、第二次0.032mg/m<sup>3</sup>，下风向（南）第一次0.032mg/m<sup>3</sup>、第二次0.034mg/m<sup>3</sup>，下风向（西南）第一次0.026mg/m<sup>3</sup>、第二次0.028mg/m<sup>3</sup>，下风向（西）第一次0.030mg/m<sup>3</sup>、第二次0.030mg/m<sup>3</sup>；、非甲烷总烃：上风向（东北）第一次0.067mg/m<sup>3</sup>、第二次0.079mg/m<sup>3</sup>，下风向（南）第一次0.092mg/m<sup>3</sup>、第二次0.095mg/m<sup>3</sup>，下风向（西南）第一次0.080mg/m<sup>3</sup>、第二次0.078mg/m<sup>3</sup>，下风向（西）第一次0.083mg/m<sup>3</sup>、第二次0.087mg/m<sup>3</sup>；臭气浓度：上风向（东北）第一次&lt;10（无纲量）、第二次&lt;10（无纲量），下风向（南）第一次&lt;10（无纲量）、</p>	部分属实	<p>立行立改，举一反三，建立日常巡查机制，定期对智慧锦城小区及周边区域开展巡查，如发现异味，及时处置，快速整改，避免异味扰民问题。</p>	<p>1.龙子湖区东升街道已要求该养殖场搬迁或者清栏； 2.龙子湖区东升街道组织人员对智慧锦城小区周边进行巡查，如发现异味，及时处置，快速整改。</p>	阶段性办结	无

					第二次<10（无纲量），下风向（西南）第一次<10（无纲量）、第二次<10（无纲量），下风向（西）第一次<10（无纲量）、第二次<10（无纲量）），SO <sub>2</sub> 、NO <sub>X</sub> 符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准（二氧化硫小时均值150μg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物小时均值200μg/m <sup>3</sup> ）；2.龙子湖区东升街道组织人员对小区周边开展巡查，巡查过程中未发现明显气味，但位于智慧锦城小区二期东南区域空地发现1处养鹅场，存栏肉鹅约3000只。					
39	D3AH 202410 300002	天河科技园及李村陈某江涵管厂夜间作业噪音和扬尘扰民。	蚌埠市 高新区	群众身边的生态环境问题	经查，反映的为蚌埠市增江建材有限公司，法人代表陈某江，主要从事水泥涵管生产加工，现场建有简易棚1座，涵管生产加工线2条及其配套龙门架（行吊）5座、水泥原料塔（储罐）2座，已投入生产。2024年10月28日现场检查时该公司生产原料露天堆放在厂区内，加工区北侧堆放大量水泥涵管成品。该公司未取得规划和环评手续，按照“散乱污”整治原则，属于关停取缔类企业。	属实	对该涵管厂依法予以取缔，下一步，高新区天河科技园管委会加强日常巡查，切实解决老百姓身边的环境问题。	1.已责令蚌埠市增江建材有限公司停止生产，将生产原料转移至物料大棚内，并函告怀远县供电局对其断电； 2.限其60日内对生产原料及生产设备自行清理，逾期未清理，高新区将依法予以取缔。截至2024年11月1日，蚌埠市增江建材有限公司已停止生产。	阶段性办结	无
40	D3AH 202410 300047	京九街道腰庄社区长安路与朝阳大道交叉	阜阳市 颍州区	群众身边的生	1.该件信访与D3AH202410280061举报内容基本一致。信访反映的无名钢材市场位于颍州区滨河路与朝阳大道交叉口碧桂园翡翠湾小区围墙北	属实	清理取缔。	1.颍州区京九街道办事处、区城管局要求经营户自行清理搬离，目前22家商户已清	阶段性	无



		口的碧桂园翡翠湾小区，北侧滨河路一处无名钢材厂和一处停车场，早上6点-晚上5点装卸货、切割钢材噪音扰民，车辆经过扬尘大；钢材厂生产污水、生活污水直排入小区北侧50米处的滨河支流。		环境问题	<p>侧，占地约20亩，该钢材市场无经营主体，共22家商户从事二手钢材销售，均无工商营业执照等审批手续。</p> <p>2.部分商户进行现场切割，钢材装卸、切割时存在噪声污染，无生产废水，2家商户生活污水排入小区北侧河流。停车场与钢材市场位于同一区域，主要停放二手半挂车辆，从事二手车销售、停车服务。</p>			<p>理搬离17户，5户正有序清理搬离。</p> <p>2.2家商户排放生活污水已整改；停车场内部分车辆已驶离，京九街道腰庄社区正积极联系剩余车辆车主，限期驶离。</p>	办结	
41	D3AH202410300045	清河街道港龙美的云筑小区19栋南侧儿童娱乐设施区域玩闹声、喇叭声噪音扰民。	阜阳市颍州区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，港龙美的云筑小区为2024年交付使用的新建小区，19栋楼南侧设有儿童娱乐设施，喇叭实为一组不锈钢传声筒科普设施，儿童晚间游玩嬉闹声，存在扰民现象。</p>	属实	加强管理，减少扰民。	<p>10月31日，颍州区住保中心、区城管局、清河街道现场处置，要求小区物业加强管理，设置警示牌，提醒业主降低音量，避免噪声扰民。11月1日现场核查，物业公司已自行拆除传声筒设施，并在该处设置“21点以后禁止喧哗”提示牌。</p>	阶段性办结	无
42	D3AH202410	黄桥镇张庄村村委会东侧约	阜阳市颍上县	群众身边	<p>该信访件与D3AH202410230025举报内容基本一致。经核查，颍上县黄桥镇张庄村村委会东边</p>	属实	规范各养殖场(户)	<p>1.目前颍上县亿家养鸡场积存粪污已清理完成，堆粪棚</p>	未办	无

	300039	400 米处,多家养殖场异味扰民。		的生态环境问题	<p>300-400 米范围共有养殖场(户)12 家,其中颍上县焦牧农场自 2023 年至今处于停养状态,11 家处于在养状态,分别为:颍上县亿家养鸡场、颍上县管新颍家庭农场、颍上县刘某某养猪场、颍上县王某某养牛场、颍上县黄桥镇关东养牛场、颍上县黄桥镇王某某养鸡场、颍上县鲍某某养鸡场、颍上县王某某家庭农场、颍上县明敬种养殖家庭农场、颍上县顺砖养殖场、王某某养羊场。</p> <p>现场检查发现,8 家养殖场(户)养殖异味对周边影响较小,3 家养殖场(户)因粪污综合利用设施建设、使用不规范等情况导致异味扰民,具体情况如下:</p> <p>1.颍上县亿家养鸡场位于黄桥镇张庄社区胜利路北侧,现存栏 35000 只,配套建设 660 平方米粪污晾晒棚 1 个。现场粪污晾晒棚内长期积存堆放鸡粪约 660 立方,未及时清运,现场异味严重。</p> <p>2.颍上县管新颍家庭农场位于黄桥镇张庄村 66 号,现存栏 300 头,配套建设尿液贮存池 3 个,现场部分养殖粪污排入厂区西侧空地,对周边环境造成影响,现场异味较大。</p> <p>3.颍上县刘某某养猪场位于颍上县黄桥镇张庄村胜利路费南队,现存栏约 2500 头,配套堆粪棚约 240 平方米,尿液贮存池 1200 立方米。养殖粪污外溢至厂区南侧自然沟渠,该沟渠与外部水系不连通,对周边环境造成影响,现场异味较大。</p>		养殖粪污综合利用行为,减少养殖异味对周边环境的影响。	<p>已使用除臭剂进行除臭,粪污台账已规范填写;正在对堆粪棚建设卷闸门,对养鸡棚散热排气口增设围挡。</p> <p>2.颍上县管新颍家庭农场积存粪污已清理完成,粪污台账已规范填写,场内粪污导流沟已进行覆盖,落实了雨污分流措施,粪污暂存池正在进行防渗施工。</p> <p>3.颍上县刘某某养猪场积存粪污已清理完成,受污染沟渠已清理完毕,场内雨污分流设施已完成施工,正在对粪污暂存池顶棚进行加盖施工。</p> <p>4.对其余 8 家养殖场(户)加强监管,规范养殖粪污综合利用行为,严防出现异味扰民现象。</p>	结	
43	D3AH	颍阳社区前进	阜阳市	群众	经核查,颍阳社区前进路颍阳花园和荣禾绿园	属	督促指导	持续加强联合检查及巡逻,	未	无

	202410 300040	路颍阳花园 13 栋一楼门面广亚玻璃，荣禾绿园小区北门东侧一楼门面杨氏不锈钢、安利剪折板等多家铝合金门窗加工店铺全天机械加工噪音扰民，多次向有关部门反映无果。	颍上县	身边的生态环境问题	<p>小区为商住一体，沿街一层门面均为商业性质。信访举报涉及的 3 家加工销售店面具体为：</p> <p>1.广亚玻璃，位于颍阳花园 13 栋一楼门面，从事玻璃零售。</p> <p>2.杨氏不锈钢实为颍上县杨氏不锈钢门市部，位于颍阳社区前进东路荣禾绿园小区北门东边，从事建材批发零售。</p> <p>3.安利剪折板实为安徽易驰新型建材销售有限公司，位于颍阳社区前进东路荣禾绿园北门东侧，从事建材、五金、不锈钢制品销售，已对切割加工区域加装隔音设施。</p> <p>经核查，3 家公司已按要求不在敏感时段（午间“中午十二点至十四点”和夜间“晚二十二点至晨六点”）加工生产。</p> <p>颍上县城市管理部门委托第三方专业机构于对 3 家公司加工噪声进行检测，检测噪音值分别为 62 分贝、60 分贝、60 分贝，均低于《颍上县县城声环境功能区划分方案》确定的噪音限值“4a 类声环境区~昼间 70 分贝”。</p>	实	各加工点降低加工噪声对周边群众生活影响。	进一步降低噪声对周边环境影响。	办结	
44	D3AH 202410 300028	耿棚镇陈庄西侧的颍上县绿地食品有限公司，污水未经处理乱排至厂东边、南边土地和无名水	阜阳市 颍上县	群众身边的生态环境问题	<p>1.颍上县绿地食品有限公司位于颍上县耿棚镇工业聚集区内，该公司年产精装粉丝 6000 吨、淀粉 14000 吨项目于 2017 年 8 月 28 日经原颍上县环保局审批，2019 年 4 月完成竣工环境保护验收。配套建设 20000 立方米污水储存池 1 个，1200 吨/日污水处理设施 1 套，已安装水质在线监测设备，并与环保部门联网运行。</p>	属实	规范企业生产经营行为，消除环境污染隐患。	要求该企业立即对土坑及北侧沟渠内沉淀泥沙进行规范处置，对土坑进行平整，恢复原状；并根据检查结果，依法依规调查处理。	未办结	无

		沟，污染附近土壤和水环境。			2.经核查，该公司在厂外东南侧的乡村道路旁农田内挖设一个土坑（长约50米，宽约10米，深约0.2米），土坑内排入大量红薯清洗产生的沉淀泥沙，部分泥沙流入土坑北侧干沟。阜阳市颍上县生态环境分局委托阜阳禾美环境科技有限公司对土坑北侧沟渠水体进行取样检测，并对土坑西侧及厂区东侧表层土壤分别采样检测。					
45	D3AH 202410 300016	肖口镇创业路首太工业园区天硕金属材料有限公司：1.二氧化硫排放浓度超标，产生刺鼻异味；2.污水外排附近河流，污染土壤和地下水；3.违规拆解废电瓶，铅酸电池，危废售卖给无处理资质的企业。	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	<p>安徽天硕金属材料有限公司位于阜阳首太新能源产业园肖口园区，从事20万吨再生精铅及深加工，已履行环评审批和自主验收手续，已办理危险废物经营许可证和排污许可证。</p> <p>1.现场检查时，该公司因货源问题于2024年10月28日报备停产。经现场调阅该公司2024年以来烟气在线数据，未发现二氧化硫日均值有超标现象。</p> <p>2.该公司生产废水进入综合调节池进行曝气搅拌，水质水量均匀，通过提升泵将废水泵入反应池，同时投加重补剂、PAC、PAM进行充分反应，经沉淀后进入多介质过滤器、软化罐、超滤系统和反渗透系统，进行深度处理。</p> <p>3.该公司原料车间有一条20万吨和一条35万吨自动拆解设备，未发现该公司有人工拆解现象。</p> <p>4.经调阅该公司危险废物台账，2024年6月10日，该公司与安徽省创美环保科技有限公司签订固体废物无害化处置合同，处置该公司产生的危险废物。2024年以来，未发现危废售卖给无处理资质</p>	部分属实	严格按照危废管理相关规定转移废物，落实污染防治措施，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。	太和县生态环境分局委托安徽国科检测科技有限公司和中核安徽计量检测有限公司分别对该公司地下水和土壤取样监测，下一步将根据监测结果制定整改方案。	未办结	无

					的企业现象。 目前该公司地下水和土壤正在取样监测中。					
46	D3AH 202410 300004	黄岭镇八里坡大队卞楼有一家养鸡场，散发刺鼻异味，未办理环评手续，噪音扰民。	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>1.该信访件与 D3AH202410260033 举报内容基本一致，养鸡场实为阜阳市三德利畜禽养殖有限公司和盈养殖场，位于临泉县黄岭镇八里坡行政村卞楼自然村，主要从事肉鸡养殖，已完成环境影响登记表备案，2022年初建成养殖棚2栋（面积共2200平方米），并于2022年4月开始养殖，当年存栏肉鸡4万只。该养殖场养殖棚距离居民住宅约50米，存在异味扰民问题。</p> <p>2.2024年10月27日，现场检查发现该养殖场无存栏，养殖棚内及周边无粪污堆存、无明显臭味，两栋塌陷的养殖棚正在拆除，后期计划优化养殖棚布局。2024年10月31日现场检查，该养殖场建设未施工，现场无噪声。</p>	部分属实	完成和盈养殖场项目优化调整，最大限度减少对周边居民生活影响。建立长效监管机制，防止问题反弹。	优化调整和盈养殖场项目中养殖棚数量和布局；加大监督帮扶力度，确保项目建设符合养殖行业标准和技术规范；科学指导该项目配套建设无害化处理和粪污资源化利用设施。	阶段性办结	无
47	D3AH 202410 300044	举报人认为堰口镇魏岗村距离魏岗村村委会北边3公里处计划建设的寿县殡仪馆火葬场选址不合理。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经现场核查，2022年，民政部办公厅、国家发展改革委办公厅《关于印发〈“十四五”推进火葬区殡仪馆补空白实施方案〉的通知》（民办发〔2022〕11号）中，淮南市寿县被列为殡仪馆空白县，要求“十四五”期间新建一座殡仪馆。按文件要求，寿县经过多轮选址，并征求多部门和乡镇意见，综合各方面因素，确定项目选址在寿县堰口镇魏岗村。2024年9月份以来，有部分群众对该项目选址不满意，曾多次反映该项目选址不合理问题。</p> <p>2.该项目选址寿县堰口镇魏岗村具体原因如</p>	部分属实	通过采取宣传教育、巡查管控等措施手段，降低对周边居民的影响。	<p>1.做好殡葬改革宣传工作，减轻殡葬设施对群众的心理影响，增强群众对殡葬公共设施的理解和支持。</p> <p>2.做好征地拆迁补偿安置政策宣传，最大限度保障被征地农户合法权益。</p> <p>3.殡仪馆投入使用后加强监督和管理，实行禁燃禁放，减少环境、噪音上对周边居民的影响。</p>	已办结	无

					下：一是项目选址距寿县县城约 20 公里，地理位置适中，距各乡镇距离较近、服务半径较小；二是项目选址所属村民组位于行蓄汇区 24.5 米拆迁红线以下，属于搬迁区；三是项目选址位于规划的长固高速连接线和德上高速互通东南侧，地块所属村民组绝大部分位于长固高速拆迁范围内；四是项目选址距最近居住区大于 500 米，符合《火葬场卫生防护距离标准》（GB 18081-2000）规范要求；五是项目选址不占用基本农田，符合国土空间规划。					
48	X3AH 202410 300031	1.田家庵区民惠街一品麓苑小区西围墙外有一片城市绿地遭破坏被改成菜地；2.田家庵区沿山路乡村美食街道路两侧绿化带内有大量垃圾。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经查阅高新区民惠街一品麓苑小区规划图纸，该小区西侧围墙外土地属于农村集体用地，不属于城镇建设用地，不能作为城市绿地使用。</p> <p>2.现场检查发现，一品麓苑小区西侧围墙边堆放有少量生活垃圾，沿山路美食街两侧绿化带内存在垃圾堆放情况。</p>	部分属实	加大日常巡查力度，最大程度降低对周边环境的影响。	高新区环卫部门已对上述区域内的垃圾进行了清理，目前清理工作已完成。	已办结	无
49	X3AH 202410 300017	淮南市舜耕山风景区规划保护范围内，大量林木、山体被破坏用于开发人才公寓、办公楼、科技	淮南市	群众身边的生态环境问题	<p>1.举报项目属历史遗留问题，均为 2011-2014 年期间开工建设的项目，由于多种原因停工烂尾。为依法妥善处置历史遗留问题，顺应民意，对该项目进行了修缮改造、盘活利用，并非新建项目。</p> <p>2.项目建设当初办理了立项、林木采伐移植、使用林地、建设用地等相关手续。项目建设地大部分为苗圃地和其他林地（原为采石废弃地），项目</p>	部分属实	加快舜耕山风景区问题整改进度，严控建设和开发项目。	1.按照省生态环境保护督察反馈问题整改方案要求，科学依法依规推进问题整改。 2.加强舜耕山风景区监管，严控建设和开发项目，持续开展生态环境问题排查整治。	未办结	无

		馆、宾馆等建设项目。			<p>实施过程中种植了香樟、朴树、榉树、乌桕、樱花等树木，栽植草坪类植被 1.2 万平方米。建设过程中不存在破坏大量林木、山体现象。</p> <p>3.省生态环境保护督察指出问题后，淮南市及时制定整改方案，积极推进问题整改，目前整改正在持续推进中，完成时限为 2025 年 12 月。</p>					
50	X3AH 202410 300011	2024 年 8 月 12 日相关部门针对田家庵区清水湾小区“永盛小树园烤串店”无烟道问题下发了《行政处罚意见书》(淮(田)城罚意见〔2024〕第 LQ001 号)，举报人认为该店已设置专用烟道，多次油烟检测结果均达标，相关部门处罚不当、选择性执法。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核实，永盛小树园烤串店位于田家庵区龙泉街道清水湾小区 15-101，营业面积近 300 平方米，建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内（该商住综合楼无专用公共烟道）。经调阅该烧烤店近三年的油烟第三方检测报告，检测数据均达标排放，但该烧烤店建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层，不具备持续开展烧烤经营的条件。田家庵区城市管理局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第二款“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正；拒不改正的，予以关闭，并处一万元以上十万元以下的罚款。”和《淮南市城市管理行政执法局（综合）行政处罚裁量权基准（2019）》相关规定，依法对该店，作出 5 万元的行政处罚决定。</p> <p>2.近年来，田家庵区人民政府持续对清水湾小区周边餐饮油烟问题开展整治行动，整治行动开展后已对未依法备案建设项目环境影响登记表的 7</p>	部分属实	依法依规进行处置，并做好群众沟通解释工作。	田家庵区人民政府牵头相关部门进行联合执法，加强日常监管，确保问题整改到位。	已办结	无

				<p>家餐饮饭店（樊涛羊肉汤、小段牛肉汤、龙虾猪蹄馆、紫豪轩、虾闹闹、宋府成都老火锅、小树园）进行行政处罚，共计罚款 5.3 万，相府小鲜、紫豪轩、博士土菜馆、小厨私房菜、姥家大锅台等 5 家餐饮店也已配合搬离或关停，不存在相关部门选择性执法问题。</p> <p>3.截至 2024 年 10 月 26 日，该烧烤店已经停业，并张贴停业通知，田家庵区人民政府组织属地街道和相关部门继续做好周边群众和该烧烤店负责人的思想工作和法律法规解释工作，如该烧烤店有变更地址的需求，田家庵区人民政府将积极协助另选新址。针对该烧烤店拒不执行办理变更或注销登记的行为，田家庵区市场监管部门已正式立案调查，依法依规进行处置。</p>						
51	D3AH 202410 300012	<p>1.凤凰湖新区钱庙路（置一路到置二路中间段）南侧水沟水质差，散发刺鼻异味；</p> <p>2.安置大道顺景天城玺苑北侧 300 米处的湿地保护区内，有人挖鱼塘，破坏湿地</p>	淮南市 凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>1.凤台县人民政府组织相关部门开展水域巡查，发现凤凰湖新区钱庙路（置一路到置二路中间段）南侧水沟确实存在水质差、散发异味的情况。</p> <p>2.经核实，凤凰湖新区安置大道顺景天城玺苑北侧 300 米处位于安徽凤台凤凰湖省级湿地公园范畴内。2024 年 9 月，为加强湿地保护，确保湖面（水系）连通，凤凰镇人民政府对湿地公园非法水产养殖鱼塘依法清理取缔，拆除了历史遗留的部分鱼塘矮圩，可能被群众误解为“有人挖鱼塘，破坏湿地生态环境”。</p>	部分属实	<p>加快推进凤凰湖新区钱庙路南侧水沟水环境治理工程进度，整治雨污管网混接漏接问题，改善水质环境。</p>	<p>1.凤台县人民政府正在实施县食品产业园排水工程改造项目，对现有管道及污水井破损处再修复、化粪池拆除重新改建，新建污水管、雨水管、雨水算和 1 座污水提升泵站，同时对排水管网进行清淤及检测，解决食品产业园排水管网雨污混接、合流污水直排入河以及道路末端污水管网未接通等问题。目前施工单位已进场施工，</p>	未办结	无



		生态环境。						预计12月底完工并投入使用。 2.实施凤凰湖新区安四路箱涵黑臭水体治理项目，通过提升泵站将永幸河水提入到凤凰湖新区钱庙路南侧水沟，改善水质环境。 3.开展沟渠污水抽排作业，目前正将该沟渠部分水体抽排至污水管网。		
52	D3AH 202410 300008	泉山街道徐圩村淮南西站铁路货场露天堆放煤炭，装卸煤炭的过程中产生扬尘，下雨天煤灰随雨水流入沟渠，多次向有关部门反映无果。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	接到群众反映问题后，田家庵区委、区政府立即组织相关部门和泉山街道进行现场核查处理，经查，货场确实存在露天堆放煤炭问题，下雨时煤灰随雨水流入排水系统导致堵塞的问题。 2024年11月4日，该货场现场煤炭已全部转运，现场环境卫生已清理，排水系统已修缮完成。	属实	督促货场强化扬尘管控措施，属地部门加强巡查，发现环境问题及时处理。	1.泉山街道及相关部门督促货场负责清运露天堆放的煤炭，并清理现场环境卫生。 2.货场完善降尘措施，设置雾炮，洒水车等设备；加大洒水频次。 3.修缮货场排水系统，并建立定期维护排水系统的工作制度。	已办结	无
53	X3AH 202410 300027	滁州市来安县华阳玻璃制品有限公司违法生产硅酸钠（泡花碱），举报人认为该	滁州市来安县	涉及利益纠纷问题	1.2024年10月31日、11月3日，现场核查发现该公司目前共有两条生产线，产成品为玻璃器皿。一号生产线现产成品依然为玻璃器皿；二号线产成品被该公司擅自改变为硅酸钠（泡花碱），属于无机化学品，该生产线未履行环评手续。 2.该公司原生产工艺污染物执行排放标准为	部分属实	1.企业停止违法行为。 2.硅酸钠技术改造项目恢复	1.责令企业停产整治，限期恢复原生产工艺和产品类别。 2.要求企业加强管理，定期检查、维护除尘设备，确保达标排放。	未办结	无

		产品为无机化工产品，该公司执行的污染物排放标准不准确。			《日用玻璃行业标准》，与排污许可证规定排放限值一致。		原状。			
54	X3AH 202410 300025	滁州市明光金玛瑙香水（明光）有限公司： 1.违法生产泡花碱，举报人认为该产品为无机化工产品，应属于化工行业，该公司执行的污染物排放标准不准确。2.使用燃煤作为燃料。	滁州市 明光市	涉及 利益 纠纷 问题	<p>1.滁州市明光金玛瑙香水（明光）有限公司，产成品为玻璃瓶。2024年1-8月份停产，9月1日恢复生产。恢复生产后，该公司擅自拆除退火炉冷却成型工序设备，安装退火压片和破碎设备，使用现有玻璃窑炉，将两种原料二氧化硅（石英砂）、碳酸钠（纯碱）通过窑炉高温反应，生产硅酸钠（泡花碱），属于无机化学品。</p> <p>2.该公司原生产工艺污染物执行排放标准为《日用玻璃行业标准》，与排污许可证规定排放限值一致。</p> <p>3.该公司供热使用直径3.2米双段式煤气发生炉，使用燃煤作为燃料，符合要求。</p>	部 分 属 实	<p>1.停产整改。</p> <p>2.限期恢复原生产工艺和产品类别。</p>	<p>1.责令企业停产整治。</p> <p>2.限期恢复原生产工艺和产品类别。</p>	未 办 结	无
55	D3AH 202410 300031	S101省道旁安徽德润煤业有限公司，生产过程中扬尘扰民，多次向有关部门反映无果。	滁州市 凤阳县	群 众 身 边 的 生 态 环 境 问 题	<p>经查，安徽省德润煤业有限公司主要从事煤炭销售、堆存、转运等。厂区约20亩，地面部分硬化。现场检查发现，厂区内约4000吨煤炭露天堆放，未有效覆盖，易产生扬尘污染。装载机在运输、混料过程中产生扬尘。</p>	属 实	<p>整改措施落实到位。</p>	<p>1.对该公司环境违法行为进行立案调查。</p> <p>2.要求该公司对露天堆放的煤炭采取有效覆盖、对厂区场地加强洒水保洁。</p>	未 办 结	无
56	X3AH	滁州中联水泥	滁州市	群 众	1.滁州中联水泥有限公司主要从事水泥制造。	部	督促企业	1.进一步加强对该公司日常	未	无

	202410300004	有限公司4000TD新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线技术改造项目，未通过环评验收就投入生产，存在粉尘排放、脱硫脱硝不达标等问题。	南谯区	身边的生态环境问题	<p>2021年11月25日，该公司4000t/d新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线技术改造项目取得环境影响评价批复。2023年9月底项目竣工，环境保护设施同时建成。2023年10月初试运行，2024年9月21日，完成建设项目竣工环保自主验收。</p> <p>2.2024年10月17日，对滁州中联水泥有限公司开展了监督性监测，检测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨，检测结果达标排放。</p> <p>3.2024年10月31日现场核实，该公司正常生产，污染治理设施正常运行。查阅在线监测数据，项目建成投产以来，在线监测数据日均值均达标。现场核实时厂区内部分路段洒水保洁不到位，车辆运输有扬尘，该信访件为部分属实件。</p>	分属实	落实环境保护主体责任，强化废气处理设备运行维护，确保正常运行，达标排放。	<p>监管，增加厂区内洒水保洁工作，有效抑制扬尘污染。</p> <p>2.督促企业落实环境保护主体责任，强化废气处理设施正常运行、维护，确保废气达标排放。</p>	办结	
57	D3AH202410300007	琅琊街道沁园春小区附近的香溢楼油烟和噪音污染扰民。	滁州市琅琊区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，香溢楼于2023年5月7日开业，主营餐饮服务。该商户油烟净化设施长期未养护，存在油烟净化效果不佳和设备运行噪声扰民问题。</p>	属实	增加油烟净化器养护频次，提高净化效率，避免油烟、噪声扰民。	要求商户立即对油烟净化设施进行维护保养，在完成相关养护后进行油烟、噪声检测，根据检测结果确定是否需要增设相关排烟及降噪设备。	未办结	无
58	X3AH202410300029	城关镇城南村村委会东南方向100米处有家养猪场，养殖废水和畜禽粪便直排周边	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，养猪场为舒城县鑫诚生猪养殖场，位于舒城县城关镇城南村孔庄组。该场现有圈舍两栋，占地约700m<sup>2</sup>，现有育肥猪300余头，建有2座化粪池，分别为50m<sup>3</sup>和1000m<sup>3</sup>。现场核查发现，该场周围沟渠未见被污染，东南方向农田内有粪污堆积，养殖场周边有明显气味。</p>	基本属实	规范粪污处置，减轻环境影响。	<p>1.立即安排人员对受污染的农田进行清理。</p> <p>2.针对目前存栏300头生猪情况，待2025年1月底出栏后，全面升级粪污配套处理设施。</p>	未办结	无

		田地，气味难闻污染环境。							3.在尚未全部出栏前，做好场区环境卫生，加强消毒灭蝇，粪污及时清理至密闭贮存池。 4.落实长效监管机制，确保粪污处理设施设备正常运行，不对周边群众生活造成影响。		
59	X3AH 202410 300015	姚李镇工业园安徽爱莱特照明灯具有限公司，四栋厂房内有一废布加工作坊，生产噪声和异味废气扰民。	六安市叶集区	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的实际是租赁爱莱特照明灯具有限公司厂房的六安市叶集区王标再生资源利用有限公司。该公司主要从事布角尼龙颗粒、化纤用再生聚酯专用料资源生产，2020年4月取得叶集区生态环境分局批复，2021年9月申领了排污许可证并完成自主验收，按照环评批复要求安装了污染防治设施，易产生噪声的破碎环节已采取减震垫措施。现场检查时企业未生产，发现企业配套建设的污染治理设施中的活性炭没有及时更换。	部分属实	加强管理，降低噪声，减少异味排放。	企业按照环评批复要求加强对污染防治设施的日常维护，及时更换活性炭，确保正常有效运行，并加强厂区环境管理。	未办结	无	
60	D3AH 202410 300046	濮塘镇凤山村村委会东边2-3公里叮叮汽贸（原齐凤轧钢厂）将汽车废油、洗车废水等污水直排厂西侧1000米左右的中西庙大塘（约5	马鞍山花山区	群众身边的生态环境问题	叮叮汽贸主要经营汽车新车以及部分二手车销售业务，符合其营业执照经营范围。场地内未经营车辆维修及拆解等业务，未发现废油直排情况。现场洗车作业均在洗车棚内进行，洗车废水经沉淀池循环过滤使用并定期抽取底泥清运，无洗车废水直排情况。叮叮汽贸场地日常作为停车场使用，因周边山体汇水直流停车场地面，雨天雨水冲刷车辆，导致雨水将少量车体存留油污冲入周边沟渠，并最终汇入该厂西侧1000米左右的中西庙大塘（约5亩）。	部分属实	确保污染防治设施正常使用，无含油污水外排。	花山区政府要求濮塘镇政府加强监管，同时督促叮叮汽贸保持场地内环境整洁，针对现有问题编制整改方案，杜绝雨天带油污雨水外排现象。	未办结	无	

		亩)，导致水体浑浊。			经检测，中西庙大塘主要指标 pH、氨氮、总氮、总磷、石油类均达到地表IV类标准。					
61	D3AH 202410 300034	1.芜湖绿洲环保能源有限公司，未经相关部门审批，新建一套污泥干化设备，厂区内污泥污水产生异味扰民。 2.芜湖桑青生物科技有限公司，餐厨垃圾处理时异味扰民，垃圾转运车在运输过程中将污水滴在道路上污染环境。 3.芜湖金江物流有限公司，露天堆放沙子产生扬尘污染扰民。	芜湖市经开区	涉及规划政策方面的问题	经核查，投诉所指的3家企业均位于芜湖经济技术开发区大件路，周边无居民集中居住区。 1.芜湖绿洲环保能源有限公司主要从事垃圾焚烧发电。其“污泥脱水项目”已履行环保相关手续。现场检查时，污泥压滤车间处于封闭状态，现场3台压滤机正在运行，2台未运行，压滤车间废气经风管收集后与垃圾成品库废气一并引入焚烧炉内焚烧。压滤车间周边存在异味。 2.芜湖桑青生物科技有限公司主要从事餐厨废旧物质利用和无害化处理，项目已履行环保相关手续。现场检查时，企业正在进行生产，配套建设的废气、废水处理设施正在运行；污水处理系统产生废气经引风机加压后，通过风管输送至生物除臭系统处理后排放；厂区内除臭喷淋设施处于开启状态，运输道路无明显泼洒痕迹。 3.芜湖金江物流有限公司主要从事散货暂存、转运，项目已履行环保相关手续。项目建设有11米高、1000米长的防风抑尘网。现场检查时企业正在生产作业，雾炮机、车辆冲洗平台正在运行，堆场内有5处砂石堆存，除作业面外，均已采用绿色密目网进行了覆盖。	部分属实	规范管理、正常运行污染治理设施，减少对周边环境的影响。	1.芜湖经济技术开发区管委会督促芜湖绿洲环保能源有限公司、芜湖桑青生物科技有限公司加强涉气环节密闭，提升收集处理效率，减少异味对周边环境的影响；督促芜湖金江物流有限公司常态化落实“六个百分百”要求。 2.经开区生态环境分局加大对企业的监督指导，督促企业正常运行污染防治设施，确保污染物达标排放。若发现违法问题，将依法严肃处理。	已办结	无
62	D3AH 202410 300035	湾沚镇阳光大道与芜屯路交叉口新芜经济开发区经常有	芜湖市湾沚区	群众身边的生态环境	经对阳光大道与芜屯路交叉口附近区域企业进行拉网式走访排查，初步判断异味来源于芜湖永裕汽车工业股份有限公司和芜湖东大汽车工业有限公司的生产废气。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境	1.湾沚区生态环境分局督促芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司立即更换切削液，对	未办结	无

		刺鼻异味扰民，多次向相关部门反映无果。举报人认为芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业排放异味废气较为严重。		境问题	<p>1.芜湖永裕汽车工业股份有限公司现有精加工和铸造两个车间，分别对应为生产气缸盖成品生产线技术改造项目和生产铝合金气缸盖、歧管铝铸件项目，两个项目均已履行环保相关手续。</p> <p>现场检查发现，该公司精加工车间的机床切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉，车间内墙壁上安装排气扇、造型制芯工位安装风扇，造成废气收集不到位，废气散溢严重。</p> <p>2.芜湖东大汽车工业有限公司位于芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区芜屯快速通道2345号，该公司汽车铝合金零部件自动化生产线技术改造项目已履行环保相关手续，主要生产废气产生工序为熔化、压铸、脱模等。</p> <p>现场检查发现，该公司机加工车间切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉。</p>		境的影响。	<p>变质切削液进行密闭收集贮存，同时做好生产车间密闭工作，提升废气收集能力；对未批先建的项目内容进行立案查处。</p> <p>2.湾沚区生态环境分局委托第三方监测单位对芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司开展无组织废气监测，根据监测结果进一步处理。</p> <p>3.湾沚区生态环境分局进一步加强对企业的环境监管，督促其履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维修保养，废气达标排放。</p>		
63	D3AH 202410 300026	天逸华府小区附近新芜经济开发区园区生产异味较重，且多集中在夜间，举报人认为异味来源于芜湖双翼液压件有限公司。	芜湖市湾沚区	群众身边的生态环境问题	<p>经对天逸华府小区附近区域企业进行拉网式走访排查，发现芜湖永裕汽车工业公司、芜湖东大汽车工业公司两家企业存在违法行为，对违法行为进行立案查处。</p> <p>芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司位于芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区电镀产业园4号厂房一层，该公司金属表面处理加工项目已履行环保相关手续，主要废气排放工序为酸洗磷化工序以及固化、烘干工序。酸洗磷化工序配套了集气罩加碱液喷淋塔处理设施，固化、烘干工序配套了催化燃烧处理设施。</p> <p>现场检查发现，该公司酸洗磷化以及固化、烘</p>	基本属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	<p>1.湾沚区生态环境分局督促芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司立即整改环境违法行为；对环境违法行为查处到位。</p> <p>2.湾沚区生态环境分局督促芜湖双翼液压件有限公司芜湖县分公司立即制定整改方案，提高固化生产线出口处废气收集效率。</p> <p>3.湾沚区生态环境分局进一</p>	未办结	无

					干工序配套的污染防治设施正在运行，固化生产线出口处安装的集气罩设置不规范，导致收集效率不高。			步加强对企业的环境监管，督促其履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维修保养，废气达标排放。		
64	D3AH 202410 300017	致和路与公园路交叉口湾沚工业园，气味刺鼻影响周边居民生活。	芜湖市湾沚区	群众身边的生态环境问题	<p>经排查，异味主要来源于政和路（投诉人称致和路）与公园路附近区域的芜湖永裕汽车工业公司和芜湖东大汽车工业公司的生产废气。</p> <p>其中，芜湖永裕汽车工业股份有限公司精加工车间的机床切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉，车间内墙壁上安装排气扇、造型制芯工位安装风扇，造成废气收集不到位，废气散逸严重。</p> <p>芜湖东大汽车工业公司机加工车间切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉。</p>	基本属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	<p>1.湾沚区生态环境分局督促芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司立即更换切削液，对变质切削液进行密闭收集贮存，同时做好生产车间密闭工作，提升废气收集能力；对未批先建的项目内容进行立案查处。</p> <p>2.湾沚区生态环境分局委托第三方监测单位对芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司开展无组织废气监测，根据监测结果进一步处理。</p> <p>3.湾沚区生态环境分局进一步加强对企业的环境监管，督促其履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维修保养，废气达标排放。</p>	未办结	无
65	D3AH 202410 300015	芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司，废气刺鼻，废	芜湖市三山经开区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司（原芜湖金元拉丝厂），位于芜湖市三山经济开发区三山街道双龙口社区。该企业已履行环保相关手续，生产废气主要来源于镀锌生产线。</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，废气和废水	<p>1.三山区生态环境分局组织第三方检测机构对该公司有组织废气、无组织废气、废水按规范要求进行了取样检</p>	未办结	无

		水直排厂区南侧水沟。		境问题	现场检查时，企业正在生产，废气处理设施均正常运行，但收集效果不佳，车间内有酸雾气味，厂界边未闻到明显气味。厂区内含铬废水经综合处理达标后，大部分回用于生产，少量废水因监测需要，间歇性外排至市政污水管网；现场检查时厂区南侧水沟为干枯状态。		达标排放。	测，将根据检测结果进一步处理。 2.三山区生态环境分局督促该公司进一步提升废气收集效率，对污染防治设施进行全面检修，确保设施正常有效运转，达标排放。		
66	D3AH 202410 300006	政和路与公园路交叉口宇业天逸华府每天早上、傍晚、夜间都能闻到类似于物品烧焦后或燃气的刺激性气味。	芜湖市湾沚区	群众身边的生态环境问题	<p>经排查，异味主要来源于政和路与公园路附近区域的芜湖永裕汽车工业公司和芜湖东大汽车工业公司的生产废气。</p> <p>其中，芜湖永裕汽车工业股份有限公司精加工车间的机床切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉，车间内墙壁上安装排气扇、造型制芯工位安装风扇，造成废气收集不到位，废气散逸严重。</p> <p>芜湖东大汽车工业公司机加工车间切削液由于更换不及时，变质受热后散发异味严重。铸造车间超环评建设1台熔炼炉。</p>	基本属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	<p>1.湾沚区生态环境分局督促芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司立即更换切削液，对变质切削液进行密闭收集贮存，同时做好生产车间密闭工作，提升废气收集能力；对未批先建的项目内容进行立案查处。</p> <p>2.湾沚区生态环境分局委托第三方监测单位对芜湖永裕汽车工业股份有限公司、芜湖东大汽车工业有限公司开展无组织废气监测，根据监测结果进一步处理。</p> <p>3.湾沚区生态环境分局进一步加强对企业的环境监管，督促履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维修保养，废气达标排放。</p>	未办结	无
67	D3AH 202410	凌笪镇独山存	宣城市	群众	2024年10月31日，凌笪镇政府会同郎溪县	部	属地政府	1.郎溪县凌笪镇政府加强日	未	无



	300051	在开采山石、毁林毁草问题。	郎溪县	身边的生态环境问题	<p>自然资源和规划局、郎溪县林业事业发展中心围绕凌笪镇独山村及周边范围开展调查核实。</p> <p>1.凌笪镇独山村辖区范围内有郎溪县凌笪独山水泥用灰岩矿，采矿权人为安徽南方水泥有限公司，采矿许可证有效期限至2027年1月31日，矿区面积0.1553平方公里。现场核查未发现矿区内有违法开采和毁林毁草行为，矿区已基本落实边开采边治理措施。</p> <p>2.在对周边范围进行调查核实中发现，2024年4月，郎溪县凌笪镇政府日常巡查发现该矿区周边疑似存在毁坏林木的行为，经查为该村村民袁某为种植油茶和茶叶未经批准擅自砍伐自家山场榉树，已由郎溪县林业事业中心立案调查。同年4月，安徽省生态环境保护督察组受理信访件反映独山村“长期存在盗采情况，形成多个盗采坑”问题，已转属地政府调查处理，经查为附近村民自建房场基平整铺垫、山场道路铺垫擅自采挖。郎溪县自规局已对当事人开展询问调查并进行批评教育，郎溪县凌笪镇政府制定了修复方案并组织实施。</p>	分属事实	持续做好辖区内自然资源的监管工作，进一步加大日常巡查力度，督促相关企业及经营主体依法依规开展生产经营活动，对生态修复区域树立警示标牌。对毁坏林木案件及时鉴定并查处到位，督促当事人加快完成山场复绿整改。进一步加强自然资源保护的宣传	<p>常巡查，防止盗采盗挖。</p> <p>2.郎溪县自规部门督促安徽南方水泥有限公司落实主体责任，依法依规开采经营，严格落实边开采边治理边修复措施。</p> <p>3.郎溪县林业主管部门加快推进毁坏林木案件查处整改工作。</p>	办结	
--	--------	---------------	-----	-----------	--	------	--	---	----	--

						教育工 作，并常 态化开展 巡查检 查。				
68	D3AH 202410 300048	邱村镇李村村 田技林居民组 东边约 500 米 处弘光矿业有 限公司：1.早 5 点晚 8 点生产 噪音扰民；2. 在洗砂厂内使 用不明物质洗 砂，废水直排 入西边的小河 沟。3.在田技林 居民组向东 1500 米的观音 山上开矿，噪 音较大，废水 排放到附近的 大风卡水库。	宣城市 广德市	群众身 边的生 态环境 问题	<p>经核查：1.举报反映的广德弘光矿业有限公司位于广德市邱村镇李村村田基岭村，该公司批准建设有广德县观音山矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发及深加工和年产 20 万吨机制砂综合利用技改两个项目，主要从事建筑石料用灰岩资源开发及深加工和机制砂生产，均相继履行了环评、排污许可和竣工环境保护验收等手续。</p> <p>2.该公司灰岩矿矿产资源开发及深加工项目分为东部和西部两个采矿区，其中东部采矿区已停产，西部采矿区因林地审批问题，于 2020 年 6 月至 2024 年 2 月停产，2024 年 3 月恢复开采和生产加工作业。经初步勘查，开采平台距田基岭村民组最近居民点约为 603 米，作业时间为 8 时-17 时；生产加工区破碎工段距田基岭村民组最近距离约为 1140 米，作业时间为 18 时-次日 7 时。机械挖掘、装载、运输及石料破碎加工过程中产生的噪声，对周边有一定范围的影响。</p> <p>3.现场核查时，机制砂项目未生产，场内堆放有数袋聚丙烯酰胺，主要用作洗砂废水沉淀絮凝剂，经排查和问询未发现使用其他不明物质，洗砂废水经沉淀池处理回用，未发现外排迹象。现场发现场区内有雨水、淋溶水分流不彻底情况，矿区南侧三级沉淀池淤泥未及时清理的情况。</p> <p>4.“大风卡水库”实为水塘，水域面积约</p>	部分属 实	属地生态 环境部门 督促企业 进一步完 善降噪措 施，合理 安排作业 时间，减 少对周边 居民影 响。	1.属地政府督促广德弘光矿业有限公司落实主体责任，加强内部管理，合理安排作业时间，委托开展噪声监测，并根据结果进一步采取科学合理的降噪措施，减少对周边居民影响。 2.属地生态环境部门督促广德弘光矿业有限公司强化厂区环境管理，规范建设各项污染防治设施，保障正常运行；进一步完善厂区雨污分流系统，责令立即对污水沉淀池进行清淤处理，保证有效容积，达标排放。	未办 结	无

					1200m <sup>2</sup> ，容积约 2500m <sup>3</sup> ，非广德市在册水库，非饮用水源。从现场勘察看，“大风卡水库”位于矿区西南面，地势高于矿坑基面，矿区排水无法自流进入。					
69	X3AH 202410 300001	举报人认为宣城市郎溪县部分砖厂安装的环保设备落后失效，未安装污染物在线监测设备，无数排放刺鼻性黑烟扰民。	宣城市郎溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查：</p> <p>1.举报反映涉及郎溪县三家砖瓦企业，分别为郎溪常乐新型建材有限公司、郎溪县新盛新型建材厂和郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司。</p> <p>2.经比对《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类），三家砖瓦企业现有废气处理设施不属于落后失效设备。</p> <p>3.现场核查时，郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司因市场原因于2022年11月停产至今。经调阅资料，其余两家在产砖瓦企业近两年废气监测报告均符合排污许可证标准，同时已建立环保设施加药运行台账，经现场检查及走访周边村民，未发现有排放刺鼻性黑烟的情况。</p> <p>4.根据生态环境部《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》规定，三家砖瓦企业均不在《2024年宣城市环境监管重点单位名录》内，且现有环评文件和排污许可证均未提出安装废气自动在线监控设备和联网的要求，三家砖瓦企业尚未安装废气自动在线监控设备和联网。</p>	部分属实	<p>属地生态环境部门督促郎溪常乐新型建材有限公司、郎溪县新盛新型建材厂、郎溪县恒盛新型墙体材料有限公司加强环境管理。同时将郎溪常乐新型建材有限公司、郎溪县新盛新型建材厂纳入宣城市用电监管名录，安装用电监管</p>	<p>1.属地生态环境部门组织对在产砖瓦窑企业开展废气监测，根据结果依法依规处理。</p> <p>2.属地生态环境部门加强砖瓦企业日常监管，督促企业加强污染防治设施管护，严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023），指导帮扶企业做好环境管理工作。</p> <p>3.属地工信部门会同属地政府加强砖瓦行业管理，引导企业按照《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544-2011）国家标准生产经营。</p>	已办结	无

							设施。			
70	D3AH 202410 300054	西湖镇吾悦华府二期东边紧邻陵江大道，大货车早上5点-晚上10点噪音扰民。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	经核查，吾悦华府小区位于陵江大道（西湖立交桥—翠湖四路段）旁，陵江大道建成于2014年，该道路为省道S461，目前按照市政道路快车道标准管护，但承担过境公路功能，重型货车通行较多，道路承受荷载重，易造成沥青路面损坏，且该路段建成后一直未进行过大修，部分沥青路面存在坑洼、下沉、破损等问题及噪声扰民情况。	属实	实施陵江大道（立新路—翠湖四路段）维修改造工程，改善道路通行环境。	1.针对陵江大道噪声扰民情况，市住房和城乡建设局曾多次召开噪声扰民问题解决方案讨论会，会同市公安局加强道路巡查整改工作，发现路面病害问题及时通知管护单位落实整改。2024年1月15日，市城投地产公司对吾悦华府、山河尊段绿化带留白区域栽植了40株女贞、40株法国梧桐和40株水杉，以缓解噪声问题。 2.组织专家对原道路改造方案进行调研论证，并委托第三方设计机构对道路维修改造方案进行论证编制，计划先行实施陵江大道北段（立新路—翠湖四路段）维修改造工程，共计1.44公里。近期明确资金来源及建设单位后即可开工建设。 3.市公安局交通警察支队开展打击超载超速等违法行为专项行动，启用了陵江大道路段西湖立交桥测速点和道路交叉口电子警察设备，增设限速、测速标牌4块。加强巡逻管控，开展移动测速，	未办结	无

								查处货车夜间超速违法行为。2024年以来，在陵江大道沿线共查处超载2起、超速2251起。下一步，持续开展文明交通宣传，组织辖区交管大队深入园区企业，协调企业优化物流配送时间，减少夜间运输。同时，保持陵江大道货车超速、超载、违法鸣笛违法管控力度，全力减少货车通行噪声影响。		
71	D3AH 202410 300014	西湖镇陵江大道大货车产生交通噪音，影响附近吾悦华府一期、二期，城投山河尊等小区居民日常生活。多次向有关部门反应无果。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	经核查，山河尊、吾悦华府小区位于陵江大道（西湖立交桥—翠湖四路段）旁，陵江大道建成于2014年，该道路为省道S461，目前按照市政道路快车道标准管护，但承担过境公路功能，重型货车通行较多，道路承受荷载重，易造成沥青路面损坏，且该路段建成后一直未进行过大修，部分沥青路面存在坑洼、下沉、破损等问题及噪声扰民情况。	属实	实施陵江大道北段（立新路—翠湖四路段）维修改造工程，改善道路通行环境。	1.针对陵江大道噪声扰民情况，市住房和城乡建设局曾多次召开噪声扰民问题解决方案讨论会，会同市公安局加强道路巡查整改工作，发现路面病害问题及时通知管护单位落实整改。2024年1月15日，市城投地产公司对吾悦华府、山河尊段绿化带留白区域栽植了40株女贞、40株法国梧桐和40株水杉，以缓解噪声问题。 2.组织专家对原道路改造方案进行调研论证，并委托第三方设计机构对道路维修改造方案进行论证编制，计划先行实施陵江大道北段（立新路—翠湖四路段）维修改	未办结	无

								造工程，共计 1.44 公里。近期明确资金来源及建设单位后即可开工建设。 3.市公安局交通警察支队开展打击超载超速等违法行为专项行动，启用了陵江大道路段西湖立交桥测速点和道路交叉口电子警察设备，增设限速、测速标牌 4 块。加强巡逻管控，开展移动测速，查处货车夜间超速违法行为。2024 年以来，在陵江大道沿线共查处超载 2 起、超速 2251 起。下一步，持续开展文明交通宣传，组织辖区交管大队深入园区企业，协调企业优化物流配送时间，减少夜间运输。同时，保持陵江大道货车超速、超载、违法鸣笛违法管控力度，全力减少货车通行噪声影响。		
72	D3AH 202410 300011	东郊街道港华燃气加气站夜间排放异味废气。多次向有关部门反映无果。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	11 月 1 日，对铜陵港华燃气公司开展现场核查。经查，该公司学士路加气站因生产工艺需要，在日常生产运行过程中每 2 天通过放散管放散 1 次极少量天然气，偶尔受气压低等不利气象条件影响，周边个别小区能够闻到天然气中加臭剂异味。	属实	回收放散的天然气，消除异味。	11 月 1 日，铜陵港华燃气公司立即研究制定整改措施，拟采取改造加气站现有生产工艺，增加回收装置对放散的天然气进行回收利用，消除异味。计划 12 月上旬完成整改。	未办结	无

73	D3AH 202410 300025	长九集团的分包商破坏吴红路路边李家龙山地区树木80多亩，在李家龙山附近倾倒渣土废料，影响山脚丰收村花园组水库水质，水体发黄。	池州市 贵池区	群众身边的生态环境问题	<p>贵池区牌楼镇会同区林业局、区生态环境分局、区水利局现场调查核实，群众反映的“长九集团的分包商”实为“池州市贵池区磊铭建材有限公司（以下简称磊铭公司）”，“李家龙山地区树木80多亩”实为“牌楼镇丰收村花园村民组山场”，山场有集体林地面积约110亩。磊铭公司因年处理150万吨废弃资源综合利用项目建设需要，于2024年7月11日经贵池区林业局批准同意临时使用该村民组集体林地0.2048公顷（约3.1亩），8月2日办理了《林木采伐许可证》，并凭证对3.1亩的林地进行了采伐。现场检查时，除批准采伐的林地外，其余林地未被破坏，也未发现有倾倒渣土、碎石情况，但发现山场毗邻的建设用地上堆放有少量黄土。</p> <p>经查，李家龙山附近有磊铭公司承建的“牌楼镇济公村林场林地改造工程项目”，该项目于2022年1月26日经贵池区发改委备案，主要建设内容为客土平整、种植茶叶以及苗木等，目前客土平整工作接近尾声，正在进行茶园种植准备工作。</p> <p>群众反映的“花园组水库”实为“小丰收水库”，为小二型水库，集水面积约0.78平方公里，总库容约37.21万立方米，主要用途为农田灌溉，库区水域末端距李家龙山边界约500米，经排查未发现水库水体发黄的现象。11月1日，对该水库进行取样检测，结果显示相关指标达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。</p>	部分属实	依法依规使用林地。	<p>1.该公司已于11月4日将堆放的少量黄土清理完毕，并保持周边环境整洁。</p> <p>2.督促该公司依法依规使用林地，合法合规开展项目建设。</p> <p>3.加强日常巡查监管，发现违法违规行为，依法依规处理。</p>	阶段性办结	无
74	X3AH 202410	怀宁县黄墩镇黄墩居委会蔡	安庆市 怀宁县	群众身边	<p>经现场核查，群众反映的为黄墩镇黄墩居委会蔡闸村民组4个池塘。</p>	部分	完成蔡闸村民组团	对团塘、马塌池塘进行清淤，对双塘、长塘水面进行清理。	未办	无

	300028	闸村民组，多处水塘水体发黑发臭。		的生态环境问题	<p>1.团塘：该池塘周边有村民种菜，水体感官较差，无异味，水面有大量浮萍覆盖，水体因长期未清淤导致淤积。</p> <p>2.双塘：该池塘水体感官一般，无异味，水面有少量浮萍。</p> <p>3.马埭：该水体为农田灌溉池塘，水体感官一般，无异味，长满水草，东北部塘角有少量生活垃圾，水体因长期未清淤导致淤积。2024年10月31日，怀宁县生态环境分局对该池塘水质采样监测，监测结果为氨氮 0.955mg/L、溶解氧 4.1mg/L、透明度 35cm，各项指标均未达到黑臭水体标准。</p> <p>4.长塘：该水体为农田灌溉池塘，水体感官较好，无异味，水面有少量水生植物。2024年10月31日，怀宁县生态环境分局对该池塘水质采样监测，监测结果为氨氮 0.971mg/L、溶解氧 9.3mg/L、透明度 28cm，各项指标均未达到黑臭水体标准。</p>	属实	塘、马埭、双塘、长塘环境整治工作。		结	
75	D3AH 202410 300038	秀山乡章岭村银珠组安庆兴达矿业有限公司：1.违规挖掘银珠山（村委会东侧 1.5 公里），露天采矿，破坏山体；2.采矿扬尘飘入银珠山下四	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核查，反映的企业为安庆市达兴贸易有限公司，建设项目为怀宁县银珠山硫铁矿 9 万吨/年露天采矿技改项目，相关手续齐全，2024 年 5 月底开始基建和表土剥离。今年三季度，怀宁县自然资源和规划局已委托第三方对该矿开展超层越界开采动态监测，未发现超层越界开采现象。</p> <p>2.该公司南矿段东采场区域附近有四岭水库和脑心池塘，其南矿段西采场雨淋水会同地表径流进入北矿段矿坑，该矿坑水经过农田灌溉沟渠进入四岭组农田。现场核查时，部分露天矿区未采取有</p>	部分属实	严格落实项目建设期生态环境保护各项措施，减少对周边环境影响。	1.安庆市怀宁县生态环境分局将对该公司未采取有效覆盖措施防治扬尘的违法行为立案查处。 2.加强日常监管力度，该公司严格按照相关要求，制定整改方案，落实项目建设期生态环境保护各项措施。	未办结	无



		岭水库，影响水质；3.生产废水通过农田灌溉渠外排；4.采矿区域距离居民区仅50米，噪音及扬尘扰民。			效覆盖等防扬尘措施，矿区道路保洁不到位，未建设车辆冲洗装置。10月31日，怀宁县生态环境分局委托第三方检测单位对四岭水库、脑心池塘和农田灌溉沟渠水质进行监测，检测结果显示7项指标（pH值、化学需氧量、悬浮物、砷、镉、六价铬、硫化物）均达到《农田灌溉水质标准》限值要求。 3.该公司南矿段东采场界外50米内有3户住宅，其中2户已签订拆迁协议，1户已签订租赁协议。					
76	X3AH 202410 300020	太湖县牛镇镇天桥村河边小区污水工程于2023年10月验收通过后，陆续出现污水井口喷涌污水的情况，下雨天污水横流，臭气难闻。	安庆市太湖县	群众身边的生态环境问题	经核查，投诉反映的“河边小区”实为“牛镇镇天桥村中心村安置点”，所处位置毗邻店前河。“污水工程”实为“天桥村污水处理站”，处理工艺为“一体化污水处理+人工湿地”。该项目于2023年6月开工建设，铺设污水收集主管网3171米，支管网8000米，受益人口约1600人。2023年12月经验收后正式投入使用。由于项目地人口密集、外来人口较多、地理条件复杂等原因，部分居民无法建设分户化粪池，粪污和卫生用品等生活垃圾直排检查井，导致4口检查井中格栅网有堵塞、污水外溢情形。现场核查时，村两委已常态化开展清理，检查井无堵塞、溢流情形。	属实	完成工程改造，彻底解决管网堵塞问题。	1.取消4口检查井内的格栅网，污水处理设施前端新建一座三格式化粪池，彻底解决检查井内格栅网堵塞问题。 2.完善常态化巡查机制。	未办结	无
77	D3AH 202410 300037	宜秀区大桥街道中山大道舒怡国际家具购物广场西侧江淮钲为（安庆	安庆市宜秀区	群众身边的生态环境问题	1.江淮品牌的新能源动力电池售后由动力电池提供商江淮华霆（安庆）电池系统有限公司和国轩高科股份有限公司直接负责，对需要检测、维修或更换的动力电池统一由两个公司安排返厂处理，安庆同华店动力电池没有流入市场卖给其他企业。	不属实	无	无	已办结	无

		同华)汽车贸易有限公司江淮授权4S店将新能源动力电池违规处理,卖给无处理资质企业,没有新能源动力电池处理台账。		题	2.2018年工信部、科技部、环保部等7部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,未对动力蓄电池回收企业资质做明确要求;根据生态环境部2021年1月发布施行的《国家危险废物名录(2021年版)》,废锂电池不属于危险废物;根据生态环境部2024年1月发布施行的《固体废物分类与代码目录》,为日常生活提供服务的活动中产生的废锂电池废物种类为SW62,废物代码为900-007-S62,按照第五条规定SW62属于一般固废中的生活垃圾。目前,生态环境相关法律法规对废锂电池回收处置单位暂无许可资质要求,对于生活垃圾也没有处理台账的管理要求。					
78	D3AH 202410 300029	佐坝乡环湖村汪某星用围栏圈占省级华阳湖湿地保护区龙感湖水域(距离村委会南侧3公里左右)一万多亩,从事养殖,水体浑浊。	安庆市宿松县	群众身边的生态环境问题	经检查,该水域面积8400亩,属安徽省宿松县和湖北省黄梅县龙感湖交界水域,其中3000亩为1999年民政部全国勘界办对宿、黄两县涉湖水域勘界确定的宿松县权属面积,界线外5400亩为宿松县实际管辖权属面积,东西两面有破旧围栏网。由于长期以来此处水域权属争议不断,经宿松、黄梅两县协商一致同意,将此处已形成的围栏网水域作为边界缓冲区,将存留的围栏网作为界网标识予以保留。水域未发现生产、捕捞情况,未发现污染湖水,破坏生态环境的情况。	不属实	无	加强对该水域巡查监管。	已办结	无
79	D3AH 202410 300027	城西乡原105国道旁安徽高兆建材有限公司,在进行洗	安庆市太湖县	群众身边的生态环境	经核查,信访件反映的“安徽高兆建材有限公司”位于太湖县城西乡树林村,项目建有机制砂和干粉砂浆生产线各1条。其中机制砂生产线上料口安装了集气罩,配套了布袋除尘装置;干粉砂浆生	属实	违法行为查处到位,环保措施落实	10月31日,太湖县生态环境分局针对该公司露天堆放违法行为进行了立案查处。该公司已对露天堆放的成品	未办结	无

		砂过程中扬尘污染扰民。		境问题	产线已建成，配建了布袋除尘装置。现场检查时，干粉砂浆生产线未生产，机制砂生产线正在生产，布袋除尘装置正常运行，厂区内存在露天堆放原料麻砂和成品机制砂行为，未采取遮盖等防尘措施。		到位，减少对周边环境影	砂及原材料采取了遮盖措施，并计划扩建机制砂仓库。		
80	D3AH 202410 300021	梅城镇高集村六店组27号潜山市小春木业有限公司，没有任何治污设施，生产中扬尘和异味扰民，污水外排附近无名河道，导致河水发臭。	安庆市 潜山市	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的公司主要从事木材切割加工项目，属环评豁免项目，建设的三台压刨机配有粉尘收集及旋风除尘设施，生产时不产生废水，附近无河流，厂区周边无明显异味。检查发现：该厂带锯加工区域未封闭，有少量粉尘逸散，厂区有部分木材物料露天堆放。	部分属实	确保污染防治设施有效运行，污染物达标排放，污水不外排。	1.开展厂区环境综合整治，清理积尘、垃圾、物料有序摆放。 2.对带锯加工区域进行有效封闭，减少粉尘逸散。 3.对厂区露天堆放物料进行覆盖，周边设置矮墙防护。	未办结	无
81	D3AH 202410 300030	安徽水投有限公司因实施溪山庭苑项目，大面积挖掘屯光镇尤溪社区门前山、朱砂坞山等山体，严重破坏山体植被	黄山市 屯溪区	涉及邻避效应问题	信访件中反映地块位于黄山市屯溪区屯光镇尤溪社区，为溪山亭苑工程建设项目，建设单位为黄山市新徽投资有限公司，施工单位为安徽水安建设集团股份有限公司。该项目土地于2004年1月30日经省政府批准为建设用地（《关于黄山市2003年第二十二批次城市建设用地的批复》（皖政地〔2004〕32号）），2004年3月29日，原市国土局与黄山市新徽投资有限公司签订了土地出让合同，并于2013年办理了国有建设用地使用权证（黄国用〔2013年〕第005881号），土地总面积为69713.39平方米，土地用途为商服、旅游用地。该项目地块范围内林地报批已于2022年12月经安徽	部分属实	黄山市新徽投资有限公司尽快完成地质灾害危险性评估报告，并按要求抓紧编制绿化景观设计方案报园林绿化	屯溪区政府会同市资规、市住建等相关部门督促企业尽快完成地质灾害危险性评估报告，并根据地灾防治要求和批复的规划设计方案，编制绿化景观设计方案报园林绿化主管部门审查、备案，在山体景观建设时加强宣传引导。	未办结	无

				<p>省林业局审核同意，使用屯光镇集体林地 3.7778 公顷，审批文号为皖林地审〔2022〕438 号，并于 2023 年 11 月办理了林木采伐许可证（编号：34100201231124001）。地块规划设计方案于 2023 年第四次市自然资源和规划委员会审议通过，并于 2024 年 7 月由市自然资源和规划局批复。该项目已于 2023 年 8 月和 9 月分批次办理了建设工程规划许可证，目前正在建设中。对面山（又称门前山）、朱砂坞山均位于项目用地范围内，在规划设计方案中为项目自身配建的山体景观公园。目前溪山亭苑项目正在开展土建工程建设，由于部分建筑、道路、停车场等设施离山体较近，为防止在项目建设中因施工造成地质灾害隐患，企业对部分山体进行了开挖放坡。</p>		<p>主管部门 审查、备 案。</p>			
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

82	X3AH 202410 300003	昌溪乡昌溪村密川道路新建路基工程和密川道路拓宽工程违规采砂，未经审批大量砍伐林木，破坏当地生态环境。	黄山市 歙县	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经查，昌溪乡密川道路新建路基工程项目业主为歙县昌溪乡人民政府，没有及时申请办理河道清淤采砂手续，中标施工单位为黄山市懋瓴市政工程有限公司的劳务承包公司黄山景耀劳务有限公司，未经批准就地取材采砂用于密川道路施工；昌溪乡昌溪村密川道路拓宽工程没有违规采砂；“未经审批大量砍伐林木，破坏当地生态环境”问题不属实。</p>	部分属实	及时纠正违法违规行为；督促问题整改落实到位。	<p>1.对项目业主歙县昌溪乡人民政府在实施项目时未取得完善手续，没有及时发现存在的问题，没有督促中标方及劳务公司合规建设施工的行为，拟在全县范围内予以通报批评。并建议县直有关部门对昌溪乡近年建设项目进行再检查，此项工作立行立改。</p> <p>2.中标单位黄山市懋瓴市政工程有限公司在劳务分包过程中，管理责任落实不到位，对中标单位在行业内予以通报批评，建议该公司对项目经理进行纪律处分。</p> <p>3.劳务施工方黄山景耀劳务有限公司未经批准擅自采砂行为违法，责令其作出书面检查，对其违法行为由县水利部门依法立案查处并行政处罚。</p>	未办结	无
83	X3AH 202410 300024	1.徽州区岩寺镇翰山村大量渣土倾倒在采水沙组约30亩农田上；2.徽州区公墓旁约6万方渣土被倾	黄山市 徽州区	涉及利益纠纷问题	<p>经现场核实，问题1系“620洪水”灾后重建拓宽加深沟渠，导致该农田地势低洼，排水不畅无法耕种。10月份农田流转受益人利用沟渠清淤土和细土对农田进行覆土垫高，以便农田排水和耕种，面积约4.26亩，全部为基本农田。问题2系2023年9月-11月，徽州区公墓建设单位将建设产生山土倾倒在公墓旁12.99亩土地上，其中永久基</p>	部分属实	将农田恢复平整并复垦，使其达到农用地标准。	<p>1.徽州区岩寺镇翰山村已基本完成农田平整工作。</p> <p>2.公墓旁倾倒的土已平复，并覆种植土。</p>	阶段性办结	无

		倒在10多亩基本农田上，导致农田无法耕种			本农田12.84亩，林地0.15亩，土方量约2万方。					
--	--	----------------------	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--